

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201600338 2016-1241 2016/09/11 (事故発生地) 茨城県	太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（A201600335、A201700405、A201600406、A201700408と同一事故）	○事故発生は日の出前であり、発電は停止していた。○浴室と脱衣室の天井裏が著しく焼損し、パワーコンディショナ、接続箱、接続配線及びアース線に焼損が認められたが、当該製品に焼損は認められなかった。○当該製品を含む太陽光発電システムに接続されていたアース線に断線及び溶融痕が認められた。○当該製品を含む太陽光発電システムは事故発生の約1か月前に設置された。●当該製品に焼損は認められず、日の出前で発電が停止していることから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2016/09/23)
A201600677 2016-2166 2017/01/27 (事故発生地) 大阪府	電気ストーブ	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。	○使用者が当該製品の電源を入れてその場を離れたところ、当該製品付近のカーペットが燃えて、周囲に延焼した。○当該製品は全体的に焼損しており、外郭は強く焼けていた。○電源コードは本体口上部で断線していたが、芯線に溶融痕は認められなかった。○本体内部の電源スイッチ、ヒーター管、ファンモーター及び転倒時オフスイッチに出火の痕跡は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/02/14)
A201600710 2016-2281 2017/02/10 (事故発生地) 兵庫県	電気ストーブ	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○事故発生前日、使用者は当該製品を蹴飛ばしてしまい、当該製品はヒーター一面を下にして倒れたが、その状態で約1日放置し、事故発生日、異臭がしたので確認すると、ヒーター面に接触していた床が焦げていることに気が付いた。○事故発生時、電源スイッチは「切」であったが、ヒーターは赤熱していた。○当該製品本体に焼損はなく、出火の痕跡は認められなかった。○電源スイッチは接点基板が湾曲し、電源スイッチ内部の樹脂製の軸受が一部破損しており、電源スイッチの入切にかかわらず通電される状態であった。○当該製品は50年以上前に製造された製品で、転倒時オフスイッチが搭載されていなかった。●当該製品は、電源スイッチに過度な外力が加わり、スイッチ接点が常に接触した状態となって放置されていたため、床に面したヒーターが赤熱し、床を焦がしたものと推定される。	(受付:2017/02/22)
A201600768 2016-2359 2017/03/02 (事故発生地) 京都府	エアコン	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、猫が飼育されていた物置内に設置されていた。○外郭の樹脂部品は、吹出グリルと台枠の一部が残っており、電装部側では著しい焼けが認められた。○当該製品は、運転スイッチが切られていたが、電源プラグが常時コンセントに接続されており、ファンモーターにはDC140Vが印加された状態であった。○ファンモーターの焼損が著しく、コネクタ一部は焼失し、端子部は溶融してコネクタ焼損物に埋もれていた。○ファンモーターのコネクタ一部から、動物の尿に含まれるアンモニア等の成分が検出された。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、ファンモーターのコネクタ部に導電性の液体が付着したため、端子間でトラッキング現象が生じて出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/03/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201600782 2016-2476 2017/03/07 (事故発生地) 大阪府	液晶テレビ	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 (火災)	○当該製品の電源スイッチは切られていた。○本体背面の焼損が著しく、樹脂製の背面カバーの大部分が溶融し、焼失していた。○電源コードが途中で断線し、断線部に溶融痕が認められたが、断線部は本体背面カバーに覆われており、通常の使用において外力が加わる位置ではなかった。○制御基板等の本体内部の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の電源コードの断線、溶融痕以外に出火に至る異常は認められず、当該箇所は通常の使用において応力が加わる位置ではないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2017/03/23)
A201700105 2017-0401 2017/05/09 (事故発生地) 東京都	発電機（携帯型）	工事現場で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 (火災)	○使用者は、ビル解体工事現場で当該製品をパソコンの電源として使用していたが、事故発生時に当該製品を設置している場所にはいなかった。○コントロールボックスの配線及び電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○インナーフレームを外した状態で、配線及び電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○発電機部分、インバーター及びハーネス部分に出火の痕跡は認められなかった。○燃料タンクに、燃料漏れとなるクラック等の異常は認められなかった。○ゴム製の燃料ホースは焼失していたが、出火の2時間前に、使用者が燃料を補給した際には異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2017/05/26)
A201700110 2017-0396 2017/05/23 (事故発生地) 兵庫県	ノートパソコン	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 (火災)	○当該製品をACアダプターが接続された状態で机の上に置いていたところ、バッテリーパック付近が焦げていた。○本体内部に出火の痕跡は認められなかったが、バッテリーパックと本体のコネクター接続部に焦げが認められた。○本体内部には、液体が垂れたような黒い変色が認められ、付着物にはナトリウム、カリウム等の成分が含まれていた。○バッテリーパック内部の制御基板は焼損していたが、リチウムイオン電池セルに焼損や膨張等の異常発熱の痕跡は認められなかった。○使用者は居室内でペットを飼育しておらず、飲料等の液体を当該製品に掛けたことはなかったとの申出内容であった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品内部に導電性の液体が浸入したため、バッテリーパック内部の制御基板上でトラッキング現象が発生して焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2017/05/26)
A201700226 2017-0868 2017/07/08 (事故発生地) 徳島県	DVDドライブ（パソコン周辺機器）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 (火災)	○当該製品は、使用者が自作したパソコン内部からSATAケーブルを引き出して接続されていた。○当該製品、接続していたパソコン、当該製品が置かれた机等が焼損しており、当該製品の金属製外郭ケース表面は著しく焼損していた。○挿入されていたDVDディスクはほぼ残存していた。○当該製品のSATAコネクター接続部に異常発熱した痕跡は認められなかった。○基板、モーター等の内部電気部品に異常発熱した痕跡は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2017/07/20)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201700398 2017-1373 2017/09/09 (事故発生地) 青森県	電気融雪装置（電熱シート）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は無落雪屋根のトタン下に設置され、横垂木が黒く焼き焦げ、野地板が焼失し、当該製品も焼損していた。○当該製品内部の発熱体が著しく焼損し、欠落や穴空きが認められた。○当該製品の正しい施工方法は、野地板の上にルーフィング材と断熱材を設置し、その上に当該製品を施工する方法であったが、当該製品は断熱材を使用せず、上面にルーフィング材を重ねた状態であった。○電源は昨年の秋から事故発生当日まで入れたままであった。○施工業者の名称等の詳細については不明である。●当該製品は、不適切な施工方法により長期間使用されたため、野地板が加熱され出火したものと推定される。	(受付:2017/10/05)
A201700411 2017-1389 2017/09/21 (事故発生地) 大阪府	照明器具	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。	○当該製品のハロゲンランプを交換して使用したところ、2、3分ほどして異臭が発生した。○当該製品は、ハロゲンランプ周囲の樹脂が溶融して一部が黒く変色していた。○交換されたハロゲンランプは、適合ランプとは電極のピン径、ピン間の距離等が異なる、出力が大きな非適合品であった。○交換されたハロゲンランプは、口金差し込みピンが内向きに變形しており、当該製品のソケット部は、ピンの押さえの間隔が広がっていた。●当該製品は、外形及び出力の異なる非適合のハロゲンランプを無理に取り付けて使用したため、ハロゲンランプ周辺の樹脂が過熱し、焼損したものと推定される。なお、本体には、「適合ランプの種類」及び「適合ランプ以外は使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2017/10/10)
A201700431 2017-1432 2017/07/01 (事故発生地) 神奈川県	USBケーブル	当該製品をコンセントに接続した状態で就寝していたところ、端子が触れていた左腕に火傷を負った。	○当該製品の機器側コネクタ端子の片面に腐食した痕跡が認められた。○機器側コネクタ端子に載せたpH試験紙に10μL水道水を滴下し、当該製品を電源に接続した結果、端子上に、強酸、強アルカリの生成を確認した。○体温を想定した36℃の環境下で、汗試験液（酸性及びアルカリ性）に浸した鶏皮肉を機器側コネクタ端子部に載せて当該製品を電源に接続し、4時間後の鶏皮肉を確認したところ、変色及び腐食した端子の付着が認められた。○当該製品はタブレット端末の付属品であり、機器側コネクタの端子にカバーがない構造であった。●電源に接続されていた当該製品の機器側コネクタに使用者の皮膚が接触し、汗をかいた際に水分がコネクタ端子上で電気分解によって酸、アルカリを生成したことにより、接触していた皮膚に化学火傷を負ったものと推定される。なお、タブレット端末の取扱説明書には、「当該製品が電源に接続されているときは肌がコネクタに長時間触れないようにする。不快な症状が出たり、負傷する恐れがある。」「コネクタの上に寝たり座ったりしない。」旨、記載されている。	(受付:2017/10/17)
A201700439 2017-1448 2017/09/23 (事故発生地) 北海道	電気冷蔵庫	当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品の背面下部の機械室に設置されているカバーから上部が焼損していた。○機械室内のPTC始動リレーと過負荷リレーが内蔵されている収納ケースが焼損していた。○PTC始動リレー及び過負荷リレーに接続されている配線3本が途中で断線し、各先端部に溶融痕が認められた。○当該型式品のPTC始動リレー及び過負荷リレーに接続される配線は防鼠コイルの中を通り保護されているが、当該製品は配線の断線部付近で防鼠コイルが折れていた。○機械室内には紙くず、ビニール及び小動物の糞が大量に認められた。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の内部配線を小動物（ねずみ）がかじったため、配線が短絡して周辺の可燃物が焼損したものと推定される。	(受付:2017/10/20)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201700453 2017-1502 2017/10/14 (事故発生地) 神奈川県	プラズマテレビ	当該製品で視聴中、当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、電源コードの電源プラグ部のみ焼損が認められた。○電源プラグは片側の栓刃の根元部分からカシメ部付近の樹脂が焼損、溶融しており、栓刃が破断していたが、栓刃の破断部は直線状になっており、溶融した痕跡は認められず、反対側の栓刃については、変色や溶融等の異常は認められなかった。○本体、コード部及び本体側コネクタに異常は認められず、電源コードを交換して通電したところ正常に作動した。○電源プラグを接続していた延長コード（事業者名等詳細不明）は、破断していた栓刃側の刃受金具周辺が焼損しており、刃受金具の間隔が他に比べて広がっていた。○2年ほど前から、1か月に1回程度の頻度で、当該製品の電源が切れることがあり、再度リモコンの電源ボタンを押すと当該製品本体の電源が入る状態が過去にあった。●当該製品の電源プラグが接続されていた延長コードの刃受金具の間隔が広がっていたことにより、栓刃と刃受金具との間で接触不良が生じて過熱、焼損に至ったものと考えられ製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/10/27)
A201700464 2017-1539 2017/09/29 (事故発生地) 岡山県	IH調理器	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者が、調理をするために当該製品付属の両手鍋に油を500g入れ、揚げ物温度調理モードで温度を150℃に設定してその場を離れたところ、鍋の油が発火した。○当該製品のトッププレートには、ヒーター中央より左側に1cmほどずれた位置に円形の焦げ跡が認められた。○当該製品のその他の部品に焼損は認められなかった。○付属の両手鍋の底が内側へ反っていたが、反りの原因については不明であった。○付属の両手鍋及び同等品の底が平らな両手鍋を用いて、油量500gで再現試験をした結果、油温は発火点まで上昇せず、当該製品の温度制御に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の温度制御に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/11/02)
A201700465 2017-1459 2017/10/23 (事故発生地) 山口県	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)	当該製品の内部を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。	○当該製品の金属製外郭上部にすが付着していた。○当該製品の直流フィルター基板が焼損しており、基板の出力側端子間の銅箔パターンが溶損し、基板が焼け抜けていた。○当該基板の裏側には、ゴキブリと思われる昆虫の焼損物が認められた。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○直流フィルター基板の下側に入出力端子カバーのスリットがあり、ゴキブリ等の小動物が当該製品内部へ侵入することが可能な状況であった。●当該製品内部に侵入した小動物が直流フィルター基板上の端子を短絡した、又は小動物の排せつ物によりトラッキング現象が発生したため、基板が焼損し出火したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/11/02)
A201700477 2017-1473 2017/10/20 (事故発生地) 香川県	延長コード	店舗で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品の可動式電源プラグは、接続していたタップを上にして冷蔵庫下の隙間に押し込まれ、水でぬれた床面に接した状態で置かれていた。○当該製品の可動式電源プラグが焼損しており、電源プラグ内部の端子板金具が両極ともに溶断及び外郭樹脂に炭化導電路を形成した痕跡が認められた。○当該製品のタップ部、電源コード、コード芯線カシメ部等のその他の電気部品に異常発熱した痕跡は認められなかった。●当該製品の電源プラグをぬれた床面と接した状態で置いて使用していたため、電源プラグ内部に水分が浸入し、トラッキング現象が生じて、出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「水が掛かるところでは使わない。」旨、記載されている。	(受付:2017/11/07)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201700574 2017-1707 2017/11/22 (事故発生地) 岡山県	電気ストーブ（カーボンヒーター）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は、電源スイッチ（電子式）を切るために、当該製品を持ち上げ転倒時オフスイッチを作動させていた。○当該製品は前面に転倒し、台座部分を中心に著しく焼損していた。○電源コードは、台座の外縁より外側に位置するところで断線し、断線部に溶融痕が認められた。○電源プラグのコードプロテクター端部付近で芯線が半断線し、電源プラグの栓刃に変形が認められた。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の電源コードに繰り返し外力が加わったため、電源コードが断線、スパークし、出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/12/15)
A201700619 2017-1890 2017/11/26 (事故発生地) 神奈川県	空気清浄機（加湿機能付）	当該製品を使用中、乳児（8か月）が当該製品の蒸気口で左手に火傷を負った。	○保護者がキッチンで夕食の準備をしていた際に、リビングから乳児の泣き声が聞こえたため確認すると、乳児の左手が当該製品の蒸気吹出口にあった。○当該製品の外観に異常は認められなかった。○加湿動作に異常は認められず、動作時に異音や異臭等も認められなかった。○加湿用の加熱ヒーターに溶融等異常は認められなかった。●当該製品に乳児がつかまり立ちをした際、手が蒸気吹出口に触れたため、火傷を負ったものと推定される。なお、取扱説明書及び本体の蒸気吹出口付近には、「蒸気口に手や顔を近づけない、やけどの恐れがある。幼児の手の届く範囲では使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2017/12/28)
A201700623 2017-1797 2017/12/15 (事故発生地) 大阪府	延長コード	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は居室の床面付近に置かれており、居室全体にビールの空き缶等のゴミが膝の高さまで堆積していた。○当該製品のタップ部は焼損していたが、電源コード及び電源プラグに出火の痕跡は認められなかった。○タップ部の電気製品が接続されていない差込口が著しく焼損し、内部の電極板が溶融、焼失していた。●当該製品のタップ部内部に液体等の異物が浸入したため、トラッキング現象が生じて出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「水の掛かるところでは使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2017/12/28)
A201700624 2017-1881 2017/12/15 (事故発生地) 東京都	エアコン	飲食店で当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品内部のファンモーター付近及び背面の樹脂製台枠が焼損していた。○制御基板、ファンモーター、端子板等の製品内部の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○電源コード及び内外連絡線に出火の痕跡は認められなかった。○熱交換器に破損、焼損は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/12/28)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201700625 2017-1893 2017/12/18 (事故発生地) 東京都	電気ミニマット	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品を寝袋の中に入れて就寝時に使用し、起床時に異臭がしたので確認すると、ヒーターマット本体の一部が焼損して穴が空いていた。○マット内部で接着固定されているヒーター線は、正常の配線位置から外れており、焼損部で密集して重なり合っていた。○ヒーター線は断線しておらず、抵抗値に異常は認められなかった。○電源コード、電源スイッチ部等の電気部品に異常は認められなかった。●当該製品を就寝時の暖房器具として使用していたため、寝返り等による過度の屈曲により、ヒーター線がずれて重なる等して部分的に過熱し、焼損に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「就寝用暖房器具として使用しない。折り曲げて使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2017/12/28)
A201700632 2017-1895 2017/12/03 (事故発生地) 大阪府	延長コード	当該製品に電気こたつを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A201700603と同一事故)	○当該製品に電気こたつを接続して使用していた。○当該製品の電源コードはタップ部から約15cmの位置で断線し、断線部に溶融痕が認められたが、通常の使用において外力が加わらない位置であった。○電源プラグの栓刃、栓刃可動部等の金属部品に溶融はなく、出火の痕跡は認められなかった。○タップ部に接続されていた電気こたつの電源プラグとの接続部に異常発熱の痕跡は認められなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に電源コードの断線、溶融痕以外の異常は認められず、当該箇所は通常の使用において応力が加わる位置ではないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/01/04)
A201700670 2017-1984 2018/01/08 (事故発生地) 神奈川県	電気ストーブ	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○使用者が当該製品の電源を入れ、約30分後に本体下部から発煙し、出火した。○当該製品は、上面の操作部及び正面下部の前面パネルの樹脂部分が溶融し、本体部と台座部を接続する樹脂製の固定台が著しく焼損していた。○当該製品の電源コードは、本体内部で別の電源コードに手より接続されており、手より接続されていた部分で断線し、断線部に溶融痕が認められた。○モーター、ヒーター管等に出火の痕跡は認められなかった。○電源コードは使用者の家族が修理交換していた。●当該製品の電源コードを修理のために本体内部で切断し、別の電源コードを手より接続したため、接続部が接触不良により異常発熱し、出火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「使用者自身での修理は事故の原因となる。修理は販売店等に依頼する。」旨、記載されている。	(受付:2018/01/19)
A201700746 2017-2248 2017/11/08 (事故発生地) 北海道	電気ケトル	当該製品のお湯を捨てた際に、お湯がこぼれ、右手に火傷を負った。	○当該製品を洗浄するために水を3分の1程度入れて沸かし、内部をゆすいで捨てようとしたところ、本体下部のスイッチ部分から熱湯が漏れて右手にかかった。○当該製品に破損は認められず、水を入れて沸騰させたところ、自動でスイッチが切れ、正常に動作し、水漏れがないことを確認した。○当該製品は沸騰時の蒸気をバイメタルで感知してスイッチが切れる構造になっており、ケトル内部の取っ手側に蒸気を取り入れる経路(蒸気パイプ)が設けられている。○当該製品を後ろに傾けて蒸気取入口まで浸水させたところ、水が取入口に入りスイッチ部分から漏れることを確認した。●使用者が当該製品の内部を洗浄するために熱湯を入れ強くゆすったことで、蒸気取入口に熱湯が入り蒸気パイプを通してスイッチ部分から漏れたものと推定される。なお、取扱説明書には、「後ろに傾けない、強くゆすらない、横に倒さない、当該製品には内側に蒸気を逃がす経路が設けられており、熱い湯が底からこぼれてやけどするおそれがある。」旨、警告表記している。	(受付:2018/02/16)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201800008 2017-2551 2018/03/18 (事故発生地) 福井県	食器乾燥機	施設で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品は、樹脂製の蓋や食器かごが溶融していた。○温度ヒューズ（192℃）は切れており、サーモスタット（105℃）の接点は開状態であった。○ファンモーター、ヒーターに出火の痕跡は認められなかった。○内部配線を確認したところ、配線自体、カシメ部、及び接続部に断線や溶融等の異常は認められなかった。○電源コードの中間位置に断線及び溶融痕が認められたが、通常の使用において外力が加わらない位置であり、断線ショート箇所の被覆は残存しており、二次痕と推察された。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/04/06)
A201800069 2018-0231 2018/04/26 (事故発生地) 沖縄県	ルーター（パソコン周辺機器）	当該製品を延長コードに接続中、当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。（A201800101、A201800186と同一事故）	○当該製品は3口延長コードに接続されていた。○当該製品のACアダプターは電源プラグの樹脂が一部焼損し、栓刃の両側が溶断していた。○本体や電源コード等、その他の電気部品は焼損していなかった。○延長コードのタップ部内部でトラッキング現象が発生した痕跡が認められた。●当該製品を接続していた延長コードのタップ部内部でトラッキング現象が発生し、当該製品の電源プラグを焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/05/18)
A201800091 2018-0294 2018/05/10 (事故発生地) 東京都	電子レンジ	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○当該製品の外部に焼損は認められなかった。○当該製品の庫内は、側面及び底面に焼損が認められ、ドア内側を含めた内壁に食品カスの付着が多く認められた。○庫内底板を取り付ける樹脂製部品が一部溶融していたが、マグネトロン、高圧トランス等、当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、庫内内壁に食品カスが付着していたため、マイクロ波が食品カスに集中してスパークが発生し、焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には「庫内、ドア内側が汚れたら、すぐ拭き取る。」、「庫内に食品カスや油がついたままになると火花が出る。」旨、記載されている。	(受付:2018/05/28)
A201800101 2018-0299 2018/04/26 (事故発生地) 沖縄県	ACアダプター（光回線終端装置用）	当該製品を延長コードに接続中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（A201800069、A201800186と同一事故）	○当該製品は、3口延長コードに接続されていた。○当該製品は電源プラグの樹脂が一部焼損し、栓刃の片側先端が溶断していたが、逆側に溶融等の異常は認められなかった。○本体や電源コード等、その他の電気部品は焼損していなかった。○延長コードのタップ部内部でトラッキング現象が発生した痕跡が認められた。●当該製品を接続していた延長コードのタップ部内部でトラッキング現象が発生し、当該製品の電源プラグを焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/05/30)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201700289 2017-1009 2017/07/27 (事故発生地) 山形県	継手ホース（都市ガス・LPガス共用）	飲食店で当該製品にガス栓及びガスレンジを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（A201700275と同一事故）	○当該製品のソケット本体及び摺動環に焼損が認められた。○ソケット本体は、摺動環がとび出していない状態で溶着していた。○当該型式品は、摺動環がガス栓に確実に接続された際に摺動環がとび出してマーキング部が露出する構造であるが、当該製品の摺動環のマーキング部に焼損は認められなかった。○当該製品の組立て状態や気密性に異常は認められなかった。○ガス栓（A201700275）のコンセント口は、当該製品の摺動環が完全に接続できていない状態であった。○当該製品及びガスレンジは店舗従業員により設置されており、事故発生より以前に当該製品及びガスレンジを取り外して再度取り付けていた。●当該製品は、ガス栓と接続不完全な状態で使用されたことで接続部より微量に漏えいしたガスに周辺の火種が引火して出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「ソケット本体を持ち「カチッ」と音がするまで差し込む。摺動環がとび出してマーキング線が見えることを確認する。誤って接続すると、ガス漏れの原因になる。」旨、記載されている。	(受付:2017/08/17)
A201700488 2017-1582 2017/10/31 (事故発生地) 北海道	密閉式ガス温風暖房機（都市ガス用）	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。	○現場での確認により、当該製品の不完全燃焼及び当該製品から排気ガス（一酸化炭素濃度1000ppm）の流出が認められた。○当該製品の外観に異常は認められなかった。○熱交換器内部に多量のすすが認められた。○当該製品内部の熱交換器とバーナー取付板との間に、通常入っていないパッキンが入っており、当該部位に隙間が認められた。○2015年3月にガス事業者の委託会社により当該製品の修理が行われている。○その他の部品に異常は認められなかった。●当該製品を修理した際、熱交換器とバーナー取付板との間にパッキンを入れ忘れたため、燃焼バランスが崩れて不完全燃焼が発生し、あふれた排気ガスが熱交換器とバーナー取付板との隙間から漏えいしたものと推定される。	(受付:2017/11/09)
A201700544 2017-1722 2017/11/21 (事故発生地) 新潟県	石油ストーブ（開放式）	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該製品の外郭は、正面操作部周辺の焼損が著しかったが、置台周辺に比較してすずの付着が少なく、側面はいずれも樹脂製取っ手が残存していた。○天板及び燃焼筒には、異常燃焼した痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクは全体的に焼損しているが、給油口のねじ式口金も確実に閉まっており、焼損や熱変形も認められなかった。また、樹脂製油量計表面は溶融していたが、残っていた灯油は漏れていなかった。○置台表面は、全体に塗装色残り、吹き返し現象の痕跡はなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火の痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/12/04)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201700609 2017-1838 2017/12/09 (事故発生地) 千葉県	石油ストーブ（開放式）	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は、カートリッジタンクに灯油を半分くらい給油した後、当該製品をライターで点火して使用していたが、約1時間後、当該製品の上方に約10cmの炎が立ち上がったため、消火を試みたが、消火できなかった。○当該製品は、全体的に著しく焼損しており、燃焼筒のガラス外筒が溶融して変形するほどの高温状態で燃焼した痕跡が認められた。○油受皿に亀裂、腐食等による油漏れの異常は認められなかった。○カートリッジタンクに、膨らみ、傷及び亀裂は認められず、口金の開閉は正常に行うことができたが、口金パッキンは焼損しており、傷や破損の有無は不明であった。○使用者は、灯油が入った樹脂製容器の近くに、ガソリンが入った携行缶及び3個の給油用の手動ポンプを置いており、ガソリン及び灯油を給油するために手動ポンプを兼用で使用していた。○使用者は、事故発生直前に、カートリッジタンクに給油したが、灯油を給油したのか、ガソリンを給油したのか記憶が定かではなかった。○灯油が入っていた樹脂製容器内の油分の成分を分析したところ、灯油とともにガソリン成分が検出された。●当該製品にガソリンを誤って給油したため、使用中に異常燃焼して火災に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しない。」旨、記載されている。	(受付:2017/12/26)
A201700628 2017-1872 2017/12/15 (事故発生地) 宮城県	石油ストーブ（開放式）	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。	○当該製品は、事故発生前日に使用者が給油を行い、事故発生当日に使用者の妻が当該製品に点火した後、約30分後に出火した。○当該製品の燃焼筒や機器内部に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○油受皿に灯油漏れの痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクに膨張や蓋の変形等の異常は認められなかった。○使用者は、住宅に保管していた灯油のほかに、別棟の物置にガソリンを含む混合油を保管していたが、当該製品内部からガソリン反応は検出されなかった。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る痕跡は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/12/28)
A201700645 2017-1929 2018/01/02 (事故発生地) 奈良県	石油ストーブ（開放式）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。	○使用者が当該製品を点火後、別の部屋にいたところ、異臭を感じ、戻ってきたら煙が充満していたとの申出内容であった。○当該製品は著しく焼損しており、事故発生時の落下物によると考えられる大きな変形が認められたが、ガードに変形等の異常は認められなかった。○当該製品に近接した場所に可燃物が置かれていた。○しんの位置は最下点まで下がっており、先端部にタール等の付着は認められなかった。○燃焼筒のガラス外筒が溶融していたが、内炎筒と外炎筒にすずの付着はなく、異常燃焼の痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクと油受皿に油漏れの痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクは、給油口に口金が固着し、樹脂類は焼失していた。●詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められず、ガードが取り付けられていない当該製品と近接した可燃物が接触して出火に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/01/11)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201800043 2018-0147 2018/04/17 (事故発生地) 京都府	石油温風暖房機（開放式）	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。	○当該製品は、外装が著しく焼損し、操作部の樹脂が焼損して溶融し、操作部付近にCDや布等の可燃物が付着していた。○事故発生場所から破裂したスプレー缶とカセットボンベが発見された。○電源コードは断線していたが、溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。○基板、モーター、内部配線等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○カートリッジタンクは変形しておらず、給油口の口金や油受皿のタンク受の樹脂に異常は認められなかった。○カートリッジタンクと油受皿に油漏れの痕跡は認められなかった。○燃焼室から吹出口までの排気経路に異常燃焼の痕跡は認められなかった。○当該製品の前方約44cmの位置に椅子があり、その上に郵便物やCD等が満載された段ボール箱が置かれていた。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の内部に出火の痕跡は認められないことから、吹出口周辺に置かれていた可燃物に着火し焼損したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/04/27)
A201800048 2018-0157 2018/04/23 (事故発生地) 千葉県	ガスこんろ（LPガス用）	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	○使用者は、当該製品のグリルを使用せず、こんろで調理をした後、焦げたにおいがしてグリルから煙が出ていたとの申出内容であった。○グリル扉上部周辺及びグリル庫内に多量のすすの付着が認められたが、グリルバーナーにすすの付着は認められなかった。○グリル水受皿に敷かれたアルミはくんに多量の炭化物の付着が認められた。○グリルケース右側面付近にある配線の被覆が溶融して短絡しており、全こんろ及びグリルが点火しない状態であったが、配線を交換したところ、全こんろ及びグリルは正常に点火及び消火し、燃焼状態に異常は認められなかった。○全こんろ及びグリルの気密性に異常は認められなかった。○グリル消し忘れ消火装置及びグリル過熱防止装置に異常は認められなかった。○グリル及び各こんろの点火ボタンの周囲に異物の挟み込み等はなく、スムーズに操作可能な状態であった。●事故発生時の詳細な使用状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に出火に至る異常は認められず、グリル庫内に多量のすすの付着が認められたことから、点火状態のグリル庫内で油脂等の残さに着火したため、事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/05/02)
A201800051 2018-0126 2018/03/17 (事故発生地) 高知県	石油ストーブ（開放式）	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。	○当該製品の焼損は著しく、しん調節つまみ等の樹脂部品は焼失していた。○カートリッジタンクに穴空きや変形等はなく、また給油口口金のゆるみは認められなかった。○燃焼筒及びしん案内筒の内面には、異常なすすの付着は認められなかった。○油受皿に穴空きや亀裂等は認められず、油受皿の裏側にすすの付着は認められなかった。●詳細な使用状況等が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品の部品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/05/08)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201700315 2017-1082 2017/08/05 (事故発生地) 秋田県	介護ベッド用手すり	家族が昇降機能のある介護ベッドのスイッチを操作したところ、使用者（90歳代）の右腕が当該製品と介護ベッドのマットレスの隙間に挟まり、負傷した。	○使用者の家族が、横向きであった使用者の背中側に立って介護ベッドを操作した際、使用者の右手が当該製品とマットレスの間に挟まり骨折した。○当該製品は正しく取り付けられ、変形、破損等の異常は認められなかった。○当該製品はJIS T 9254（在宅用電動介護用ベッド）の規格を満足していた。○ベッド本体の警告ラベルに文字の消え等は認められず、正しく貼られていた。○使用者の家族は、ベッド操作時に使用者の右手の様子を確認できていなかった。○レンタル事業者は、レンタル開始時に使用者の家族に書面を用いてベッドの使用に関する注意喚起を行っていた。●使用者の家族が使用者の手の位置を確認せずにベッドを操作したことにより、ベッドの動作中に使用者の右腕が当該製品とマットレスの間に挟まり骨折したものと推定される。なお、ベッド本体には、「ベッドを動作させる際は、ベッドの上の方の様子を確認しながら動作させる。」旨、警告表示されている。	(受付:2017/08/29)
A201700610 2017-1887 2017/12/15 (事故発生地) 岡山県	介護ベッド用手すり	施設で使用者（80歳代）が当該製品と介護ベッドの間に頭部が挟まった状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。	○使用者は、当該製品と介護ベッド背上げ部との隙間に頭部が入り込んでいる状態で発見された。○発見時、ベッドの手元スイッチがベッド右側の床に落ち、背上げ部が約1度上がっており、使用者の右手がベッドの外に出ていた。○当該製品及びベッドは2001年以前に製造販売されたもので、JIS T 9254（在宅用電動介護用ベッド）が2009年に改正される前の製品であり、手すりの隙間寸法は、現行JISの基準である「頭の幅120mmを表すツールが入らないこと。」を満たしていなかった。○当該製品には、隙間を覆う等の挟み込み防止措置は執られていなかった。○隙間の挟み込み防止措置が執られていなかった経緯は特定できなかった。○製造事業者は、当該製品を使用していた施設に対して、隙間への挟み込み防止措置が必要な旨を記載した文書を事故以前に3度送付していたほか、JIS適合品への交換を提案していた。●事故発生時の経緯や手すりの隙間が覆われていなかった経緯が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常が認められないことから、使用者の首が当該製品の隙間に挟まり圧迫されたため事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2017/12/27)
A201700651 2017-1961 2017/12/26 (事故発生地) 沖縄県	折りたたみテーブル	事務所で当該製品を片付けていたところ、当該製品が倒れ、足指を負傷した。	○当該製品の下敷きになっていたパソコンのケーブルを片付けようと天板を持ち上げた際、床上にあったケーブルが引っかかりバランスを崩し、そばにいた人の足の上に当該製品が倒れ、足の指を負傷した、との申出内容であった。○当該製品に異常は認められず、事故発生後も継続使用されている。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/01/15)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201700797 2017-2404 2018/02/28 (事故発生地) 青森県	除雪機（歩行型）	使用者が当該製品を使用中、当該製品の排雪口に詰まった雪を取り除こうとしたところ、左手指を負傷した。 (重傷)	○当該製品のオーガ（らせん状の回転刃）及びプロア（回転翼、羽根車）のブレーキ機構のブレーキパッドは摩耗しており、プロア停止の時間が規格値より長かった。○走行用及び除雪用のクラッチレバー（デットマンクラッチ）は固定されていなかった。○雪かき棒は本体に取り付けられたままであった。●当該製品で除雪作業中、使用者が排雪口に詰まった雪を取り除く際、備付けの棒を使用せず手で雪を取り除こうとしたため、惰性で回転していた排雪口内の刃に指が接触し、負傷したものと推定される。なお、本体及び取扱説明書には、「排雪口内の雪を取り除くときは、エンジンを停止し、オーガとプロアの回転が完全に停止したことを確認してから、必ず備付けの雪かき棒を使用する。」旨、警告表示されている。 (E2)	(受付:2018/03/09)
A201700805 2017-2419 2018/02/03 (事故発生地) 新潟県	除雪機（歩行型）	当該製品を使用中、当該製品が転倒し、焼損する火災が発生した。 (火災)	○事故発生時、使用者は自宅敷地内の屋根から落ちた雪を当該製品で除雪し始め、約1時間後、当該製品が左側に転倒した際に出火した。○転倒後、当該製品のエンジンは停止した。○当該製品は、エンジン式の歩行型除雪機であった。○当該製品の転倒した方向は前方左側であり、燃料タンクが上側、エンジンのマフラーが下側になる位置関係であった。○当該製品の転倒時に上側に位置した右クローラーは焼失し、下側の左クローラーはトップカバー付近に焼損しており、中央部のエンジンと燃料タンクを格納しているトップカバーは焼損していたが、操作部及びオーガ（回転刃）部付近に焼損は認められなかった。○当該製品の燃料タンクは焼損しており、燃料ゲージは焼損し、燃料ゲージ付近には残存物等の焼損した痕跡が認められたが、樹脂製の燃料キャップは確認できず、燃料補給口周辺及び内部には燃料キャップの残存物等は付着していなかった。●詳細な使用状況が不明のため当該製品の燃料タンクからガソリンがこぼれた原因の特定には至らなかったが、当該製品が転倒したことにより、燃料タンクから漏れたガソリンが高温のマフラーの熱により引火したものと推定され、当該製品に出火に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。 (F2)	(受付:2018/03/12)
A201700827 2017-2460 2018/03/08 (事故発生地) 千葉県	介護用リフト	使用者（70歳代）が当該製品につられた状態で発見され、死亡が確認された。 (死亡)	○使用者は当該製品を1人で使用中に降りることができなくなり、当該製品につられた状態で発見された。○当該製品は、直列接続された2つのバッテリーのうち、モーター側のバッテリーが劣化していたため、正常に稼働しない状態であった。○使用者は当該製品を日常的に1人で使用しており、事故発生時も1人で使用していた。○レンタル事業者は、当該製品を使用者が1人で使用していることを認識していた。○当該製品のバッテリーは、購入後から交換されていなかった。●当該製品は、バッテリーが劣化していたため正常に動作せず、使用者が宙づり状態になったものと推定されるが、使用者が1人で使用していたことに加え、レンタル事業者がバッテリーの交換をせず、かつ使用者が1人で当該製品を使用していることを認識しつつ使用させていたことも事故発生に影響したものと考えられる。なお、事業者から提供された取扱説明書には、「操作は必ず介護者が行う。」、「バッテリーは1、2年を交換の目安として、新しいバッテリーに交換する。」旨、記載されている。 (E1)	(受付:2018/03/23)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201700832 2018-0006 2018/03/12 (事故発生地) 広島県	介護ベッド用すり	施設で使用者（80歳代）が当該製品と介護ベッドの間にけい部が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。	○使用者は、当該製品と介護ベッド背上げ部との隙間に頸（けい）部が挟まった状態で発見された。○発見時、使用者は身体の左側を下にして横たわり、右手で当該製品をつかんでおり、ベッドの背上げ部は、施設職員が事故発生前に使用者の様子を確認した時よりも上がっていた。○介護ベッドの上下動作に異常は認められなかった。○当該製品及びベッドは2001年以前に製造販売されたもので、JIS T 9254（在宅用電動介護ベッド）が2009年に改正される前の製品であった。○当該製品には、隙間を覆う等の挟み込み防止措置はとられていなかった。○隙間の挟み込み防止措置がとられていなかった経緯は特定できなかった。○製造事業者は、当該製品を使用していた施設に対して、当該製品が現行JIS不適合品である旨と隙間への挟み込み防止措置が必要である旨を記載した文書を事故以前に3度送付していたほか、JIS適合品への交換を提案していた。●事故発生の経緯や当該製品の隙間が覆われていなかった経緯が不明のため、事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、使用者の首が当該製品とマットレスの隙間に挟まり圧迫されたために事故に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/03/26)
A201800042 2018-0167 2018/04/01 (事故発生地) 千葉県	踏み台（アルミニウム合金製）	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。	○設置場所には砂利が敷かれており、使用者は、設置した際に当該製品が安定しないことを把握していたが、天板の高さが低いため、転倒しないとの認識で作業をしていた。○昇降面から見て、左側の後ろ支柱の脚部がつなぎとの接続部下部で内側方向に折損していた。○支柱の寸法、肉厚及び硬さに、異常は認められなかった。○支柱の破断面を観察したところ、局部的にくびれが生じて板厚が減少するネッキング及び延性破壊の特徴であるディンプルが認められた。●当該製品は支柱の寸法、肉厚及び硬さに異常は認められないことから、使用者が当該製品を不安定な砂利の上に設置して使用していたため、作業中にバランスを崩して転倒した際、身体が当該製品の支柱の脚部に接触したことで支柱に大きな力が加わり、内側に折れたものと推定される。なお、取扱説明書及び本体表示には、「安定しない場所には、設置しない。」旨、記載されている。	(受付:2018/04/27)
A201800081 2018-0270 2018/04/23 (事故発生地) 和歌山県	ユニットバス	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。	○施錠された無人の家屋で当該製品が設置された浴室付近から出火し、建物を全焼した。○当該製品の換気扇と照明器具は、リフォーム業者によって他社品に交換されていた。○照明器具は焼損が著しいため異常の有無は確認できなかった。○換気扇と鏡の曇り止めヒーターに出火の痕跡は認められなかった。○リフォーム業者が設置した電気配線の一部に溶融痕が認められたが、出火源か否かの特定はできなかった。○換気扇と照明器具は、製造事業者が特定できなかった。●当該製品に取り付けられた照明器具及び電気配線からの出火が考えられるが、いずれも他社品であったことから、当該製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/05/24)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201800082 2018-0271 2018/04/07 (事故発生地) 東京都	椅子	事務所で使用者(60歳代)が当該製品を踏み台として使用したところ、転倒し、右足を負傷した。	○当該型式品は、長方形に組まれた幕板の上にそれより一回り大きい長方形の座面を取り付け、4本の脚は床面との設置角度が約87度となるよう取り付けられ、脚と幕板は長手側及び短手側ともに3本のダボで固定される仕様であった。○当該製品及び使用者が当該製品と同時に購入して使用していた同等品の脚には、塗装のはがれや複数の打痕が認められた。○当該製品は、脚と幕板との接合部で破断しており、破断した脚には、長手側は一番上のダボが幕板から抜けて完全な状態で脚に付いており、一番下のダボは折れて先端のみが脚のダボ穴に残り、真ん中のダボは脚から抜けて完全な状態で幕板側に付いていたが、短手側は3本ともほぼ完全な状態ではがれた幕板と接着された状態で残っていた。○同等品の座面中央に5000Nの荷重を加えたが亀裂や破損等の異常は認められなかったが、同等品の短手側の脚の先端部に垂直内側方向へ徐々に荷重を加えたところ、当該製品と類似したダボの破断や亀裂状態が観察された。○同等品を用いて、JISに規定される座面の静的強度試験、座面の耐久性試験、脚部の静的前方強度試験及び繰り返し衝撃試験を行った結果、いずれも基準を満たしていた。●当該製品に事故につながる異常が認められないことから、使用者が当該製品を踏み台として使用したため、バランスを崩した際に脚に応力が集中して破断したものと推定される。なお、取扱説明書には、「踏み台として使わない。転倒してけがする原因となる。」旨、座面裏の品質表示には、「踏み台として使わない。」旨、記載されている。	(受付:2018/05/24)
A201800181 2018-0496 2018/06/04 (事故発生地) 香川県	ユニットバス	幼児(5歳)が保護者と入浴後、当該製品の引戸を閉めたところ、引戸と縦枠の間に右手指が挟まり負傷した。	○幼児が浴室から脱衣所に出た際に家族が閉めた引戸と縦枠の間に右手中指を挟んで負傷した。○当該製品の引戸、縦枠に変形や傷はなく、また戸先や戸当たり面に鋭利な部位及びばりは認められなかった。○引戸はスムーズに開閉動作し、動作時のがたつきはなかった。○引戸の開閉力は、閉める力、開ける力ともに約10Nで、JISの基準値(50N以下)を満足していた。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/07/03)
A201800287 2018-0757 2018/06/13 (事故発生地) 三重県	草刈機	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○刈刃が石と接触して火花が発生し、燃料タンクから漏れていた燃料に引火し火災が発生した。○当該製品は半年前に燃料ホースが破損し、燃料が漏れたため、知人が修理していた。○事故発生時、燃料タンクから燃料が漏れた状態で使用していたとの申出内容であった。○当該製品の焼損は著しく、燃料タンク、燃料ホース等の部品は焼失していた。○エンジンは燃料が供給されるキャブレター周辺の焼損が著しかった。●当該製品の燃料タンク及び燃料ホースが焼失して確認できなかったが、燃料が漏れる状態で使用していたため、火災に至ったものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。なお、取扱説明書には、「燃料タンク及びホースの破損は、最寄りの販売店に交換を依頼する。」、「エンジンや燃料タンクからの燃料漏れがある場合、直ちに修理する。」旨、記載されている。	(受付:2018/08/10)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201700643 2017-1914 2017/12/29 (事故発生地) 東京都	電動アシスト自転車	駐輪場に置かれていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○当該事故現場はビルの1階にあって道路に面し、入口にシャッターがついていない駐車及び駐輪場であり、入口の手前側に自動車の駐車スペースが、奥側に当該製品が置かれていた駐輪スペースがあった。○当該製品を最後に使用したのは事故発生の2週間前であった。○当該製品は骨組みを残して著しく焼損しており、当該製品の両隣にあった2台の自転車も焼損していた。○バッテリーパックは外郭ケースの大部分が焼け落ちていたが、内部の配線類の一部は残存していた。○バッテリーパックの端子間電圧に異常は認められず、バッテリーパック内のリチウムイオン電池セルに出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の駆動部ユニット内に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品に出火の痕跡が認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/01/10)
A201700772 2017-2320 2018/02/15 (事故発生地) 静岡県	歩行車	当該製品を使用中、転倒し、左腕を負傷した。	○使用者は狭い通路で当該製品を後ろ向きに引っ張っていたときに、通路端の段差に前輪が引っ掛かり転倒した。○当該製品に変形、損傷等の異常は認められなかった。○前輪の動きはスムーズでがたつきはなく、左右の手動ブレーキも正常に作動した。○当該製品を屋外で使用したが使用上の支障は認められなかった。●当該製品に異常は認められず、後ろ向きに引っ張っていたときに前輪が段差に引っ掛かりバランスを崩して転倒したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/02/27)
A201800040 2018-0165 2016/09/03 (事故発生地) 神奈川県	電動アシスト自転車	使用者(70歳代)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、首を負傷した。	○使用者が狭い下り坂でブレーキを掛けながら走行していたところ、下り坂の終わりから平坦な路に入る直前で浮遊感を覚え、前に投げ出されるように転倒したとの申出内容であった。○事故発生時、事故現場には対向車や他の自転車はなく、浮遊感を覚える直前の詳細な状況や事故発生時の当該製品の挙動は特定できなかった。○当該製品の前ホークに変形は認められず、内側に異物巻き込みの痕跡は認められなかった。○当該製品の前輪と後輪のリムの振れは、JIS D 9301を満たしていた。○当該製品と類似品2台のブレーキ性能を調査したところ、当該製品と類似品には大きな差は認められなかった。○複数の被験者が当該製品に乗車し、坂道走行やスラローム走行をしたところ、異常加速や急停止といった転倒につながる挙動は認められなかった。○事故後、当該製品は使用者の親族が使用しており、特に異常は認められなかった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故に至る異常は認められないことから、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/04/27)
A201800086 2018-0274 2018/05/10 (事故発生地) 福岡県	自転車	当該製品で走行中、チェーンが外れ、転倒し、負傷した。	○当該製品にチェーンのたるみが認められ、外れやすくなっていた。○走行時の安定性及びブレーキ制動力に異常は認められなかった。○当該製品は、資格のある整備士が点検整備を行って販売されていた。○使用者は、購入後の点検を一度も受けていなかった。●使用者が、当該製品のチェーンが著しくたるんだ状態で走行したためチェーンが外れ、急にペダルの抵抗がなくなって空転した際、バランスを崩して転倒したものと推定される。なお、取扱説明書には、日常点検項目として、「チェーンがたるみすぎているか。適正な遊びは中央部で1.5cmであり、たるみが大きくなると走行時にチェーンが外れやすくなり危険であるため販売店で調整を受ける。」旨、定期点検として、「購入後2か月以内に初期点検を受ける。」旨、記載されている。	(受付:2018/05/25)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201800057 2018-0199 2018/03/02 (事故発生地) 大阪府	靴	当該製品を履いて歩行中、転倒し、左足を負傷した。	○使用者が当該製品を履いてコンクリート舗装の乾燥路面を歩行中に左足首をひねって転倒し、左足甲部を骨折した。○当該製品は、靴底が意図的に不安定な状態を作り出す形状であり、バランスを悪くすることで足に負担を掛けてトレーニング効果を生み出すことを目的とした製品である。○当該製品の外觀に異常は認められなかった。○当該製品の靴底を他社品と比較したところ、設置面積は、意図的に不安定な状態を作り出す類似品と同程度で、一般的なスニーカーよりは小さかった。○JIS T 8106（安全靴・作業靴の耐滑試験方法）の試験方法で路面をコンクリートに変更して靴底の動摩擦係数を測定したところ、当該製品の耐滑性は類似品と差異は認められなかった。○取扱説明書には、「不安定な状態を意図的に作り出している製品である。」、「転倒やつまずきの危険性がある。」、「疲労や、違和感のある場合は使用を中止する。」旨、記載されていた。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に異常が認められないことから、使用者が意図的に不安定な状態を作り出す仕様の当該製品を履いて歩行中にバランスを崩して転倒したものと考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/05/11)
A201800199 2018-0532 2018/06/23 (事故発生地) 千葉県	ライター（点火棒）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	○使用者は、台所の自動火災報知設備が鳴動したため確認したところ、シンク上部のつり戸棚の扉が開いており、当該製品を置いていた中段の棚板から上段の天井付近まで炎が上がっているのを発見したため、消火器で消火した。○当該製品は点火操作部に保護カバーが付いていない、押しボタン式の多目的ライターで、点火操作は1アクションのチャイルドレジスタンス機能付きであった。○当該製品が置かれていた棚には、はけ及び菓子を入れた樹脂製のかごが置いてあった。○当該製品の燃料タンクの一部及び点火操作部が溶融しており、一部にすずの付着が認められた。また、かごと菓子も溶融及び焼損していた。○当該製品が置かれていたつり戸棚の内部及び扉と同じ寸法の木製箱を作り、事故発生直後と同じ位置に当該製品をかごを入れ、扉を閉じたところ、扉がかごの右端部に当たり、かごは当該製品の点火操作部を押し、点火状態になることを確認した。○ノズルの開閉状態を観察した結果、閉止状態であった。●事故発生時の詳細な状況が不明のため事故原因の特定には至らなかったが、当該製品に事故に至る異常は認められないことから、偶発的に点火操作部が押された際に点火状態となり、可燃物に着火した可能性が考えられ、製品に起因しない事故と推定される。	(受付:2018/07/11)
A201800228 2017-1736 2017/12/04 (事故発生地) 愛知県	バッテリー（リチウムポリマー、電動リール用）	当該製品に他の充電器を接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。（A201800229と同一事故）	○当該製品は、内部のリチウムポリマー電池セル及び制御基板がアルミ製ケースから外れた状態で焼損していた。○電池セルは、6個のうち3個が残存していたが、残存した電池セルの焼損は著しかった。○制御基板に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の出力端子は本体から脱落しており、近くで焼損していた後継型式バッテリー用充電器の出力プラグに接続された状態で発見された。○当該製品は出力端子と異なる形状の入力端子に充電器を接続して充電する構造であるが、後継型式バッテリーは、充電器の出力プラグを出力端子に接続して充電するものであり、当該製品と後継型式バッテリーの出力端子は同一形状であった。●当該製品を充電する際に、後継型式バッテリーの充電器を用いたため、当該製品の出力端子に後継型式バッテリーの充電器の出力プラグを接続してしまい、当該製品内部のリチウムポリマー電池セルが過充電となって出火したものと推定される。なお、取扱説明書には、「専用充電器以外で充電しない。」旨、記載されている。	(受付:2018/07/23)

