

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201700838  2018-0008  2018/03/06  (事故発生地) 千葉県	電子レンジ  バルミューダ(株)  K04A-BK	警報器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	調査の結果、○当該製品で除菌容器に入れた哺乳瓶を電子レンジ出力600Wで5分間除菌し、当該製品が停止したのを確認した後、外出した。○当該製品の焼損は著しく、外郭の樹脂部品は焼失していた。○電源基板の焼損は著しく、平滑用コンデンサー等の部品が焼失していた。○インバーター基板の焼損は著しく基材が一部欠損していたが、残存する部品に出火の痕跡は認められなかった。○残存する内部配線及び電源コードに出火の痕跡は認められなかった。○回転アンテナ駆動用モーターの電磁波ノイズで電子部品が誤動作し、オープン用ヒーターがオン状態となったことを想定して、同等品で再現試験した結果、庫内に入れた除菌容器が過熱され出火した。●当該製品が加熱を停止したときに、回転アンテナ駆動用モーターからの電磁波ノイズで電子部品が誤動作して、オープン用ヒーターのみがオン状態となり、庫内の内容を過熱して出火した可能性が考えられるが、当該製品の焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2018/03/28)
A201800260  2018-0724  2018/07/20  (事故発生地) 山口県	空気清浄機  日本アムウェイ(同)  アムウェイ空気清浄機	異音が生じたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	調査の結果、○当該製品は著しく焼損しており、原形をとどめていなかった。○基板は焼損物に埋もれ、大半の部品が脱落していたものの、原形をとどめており、残存する部品に出火の痕跡は認められなかった。○ファンモーターに出火の痕跡は認められなかった。○電源コードは、電源プラグが確認できず、芯線は断線していたものの溶融痕は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2018/08/02)



経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201800704  2018-1677  2019/01/06  (事故発生地) 広島県	電気洗濯機  松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))  NA-W30Z2	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、樹脂部はほぼ焼失していた。○洗濯槽用モーター及び脱水槽用モーターは著しく焼損し、ローターは前後軸受部が固着していたが、巻線に断線等は認められなかった。○内部配線は被覆が焼失して断線しており、一部の配線に溶融痕が認められた。○2つのタイマースイッチのうち1つは著しく焼損しており、もう一つは確認できなかった。○メインヒューズは切れていなかった。○電源コードは、芯線が断線し、芯線及び断線部に溶融痕は認められなかったが、本体側の一部が確認できなかった。○当該製品は物置小屋の軒下に設置されており、コンセントに接続されていたが、事故発生日の約1か月前から使用していなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/02/08)
A201800798  2018-1630  2019/01/08  (事故発生地) 香川県	電気式浴室換気乾燥暖房機  マックスシンワ(株)(現 マックス(株))  BS-261	当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。	調査の結果、○当該製品は焼損が著しく、浴室の天井から落下した状態であり、本体内部の電気部品は金属外郭内で溶融した塊状の樹脂の中に埋もれていた。○金属外郭内の樹脂製部品は著しく焼損していた。○ファンモーター用進相コンデンサは焼失していたが、コンデンサーに接続するファストン端子に出火の痕跡は認められなかった。○入力端子台、電源線等、一部の電気部品が確認できなかった。○PTCヒーター、ファンモーター等残存するその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく確認できない部品があり、事故発生日の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/03/14)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201800803  2018-1721  2018/12/07  (事故発生地) 広島県	リチウム電池内蔵充電器  (株) イdeal  KBPB-P040	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者は当該製品を携帯電話機用充電器に接続して、事故発生の2日前から充電していた。○当該製品は焼損が著しく、原形をとどめておらず、基板及び円筒形リチウムイオン電池セル3個が分離していた。○電池セル3個のうち、2個の負極銅箔板が噴出しており、銅の粒体や溶融痕が認められた。○基板に溶融等の異常は認められなかった。○当該製品の保護回路の機能等、詳細な仕様は確認できなかった。●当該製品の円筒形リチウムイオン電池セルが内部短絡して出火に至ったものと推定されるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/03/18)
A201800820  2019-0004  2018/07/02  (事故発生地) 神奈川県	リチウム電池内蔵充電器  (株) ノジマ  EFC-MB052	当該製品を充電中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品に充電ケーブルと他社製ACアダプターを接続して充電していたところ、当該製品から出火した。○当該製品の樹脂製外郭は焼失していた。○内蔵された2個の円筒形リチウムイオン電池セルは著しく焼損していた。○制御基板の電気部品は脱落しておらず、基板に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の充電に使用していた充電ケーブル及び他社製ACアダプターに焼損は認められなかった。○使用者は、当該製品を複数回落下させていたが、詳細な状況等は特定できなかった。●当該製品に内蔵された円筒形リチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、焼損が著しく、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/03/26)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201900026  2019-0094  2018/06/29  (事故発生地) 茨城県	食器乾燥機  象印マホービン(株)  EY-F A 5 0	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は延長コードを介してコンセントに接続し、最後に使用してから7時間半後に事故が発生した。○当該製品の焼損は著しく、樹脂製外郭は底部を除き、ほぼ焼失していた。○ヒーター、モーター及び内部配線に出火の痕跡は認められなかったが、制御基板が回収されていなかったほか、制御基板に接続する配線が基板側で断線し、基板との接続端子が欠損していた。○電源コードは被覆が焼失し断線していたものの、断線部に溶融痕等、出火の痕跡は認められなかった。○電源プラグ及び差し込まれていた延長コードに出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/04/09)
A201900032  2019-0098  2019/03/06  (事故発生地) 東京都	電気衣類乾燥機  日立グローバルライフソリューションズ(株)  不明	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品は使用されておらず、洗濯物も入れていなかったとの申出内容であり、ドラム内は空の状態であった。○当該製品の外郭は著しく焼損し、樹脂製部材は焼失していた。○PTCヒーターはアルミフィンが溶融して一部が欠損し、原形をとどめていなかったが、接続端子及び電源線に溶断は認められなかった○スイッチ基板及び制御基板は回収されておらず、確認できなかった。○電源コード及びアース線は、電源プラグから全長の2/3は絶縁被覆が残存していたほか、電源プラグに焼損は認められず、製品内部の電源スイッチ近傍に溶融痕が認められた。○その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○事故発生時、当該製品は、大量の書類が収納された押し入れに設置されていたが、設置状況の詳細は確認できなかった。●当該製品の焼損は著しく、事故発生時の詳細な使用状況が不明であり、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/04/09)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900071  2019-0196  2019/04/15  (事故発生地) 香川県	ウォーターサーバー  (株) ナック  Y O - 0 4 L	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。(A201900354と同一事故)	調査の結果、○当該製品は、側面の金属製外郭が表裏ともに焼損が著しく、前面及び背面の樹脂製外郭は焼失していた。○当該製品の内部に残存していた温水タンク、冷水タンク、コンプレッサー、凝縮器等に出火の痕跡は認められなかった。○温度調節用サーモスタットは温水タンクから脱落しており、確認できなかった。○電源コード及び電源プラグは焼損していたが、熔融痕等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく確認できない部品があり、事故発生時の詳細な状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/04/24)
A201900155  2019-0432  2019/05/22  (事故発生地) 青森県	電気毛布  松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))  D B - 3 2 0	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○電気毛布周辺に出火元となり得る電気製品等はなかった。○当該製品の毛布部は約3分の2が焼失していた。○残存していたヒーター線に熔融痕は認められなかった。○電源プラグ、電源コード、コントローラー及び中継線に出火の痕跡は認められなかった。○温度ヒューズは切れていたが、ヒーター線異常検知用の発熱抵抗の抵抗値が定格より半分程度と低かった。●当該製品の残存していたヒーター線に熔融痕は認められなかったが、ヒーター線の一部が確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/06/03)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900171  2019-0452  2019/05/06  (事故発生地) 山形県	スチームアイロン  パナソニック（株）  NI-WL500	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○アイロン本体のベース部は、前面から約1/3のところまで溶融、脱落しており、ヒーターがむき出し状態になっていた。○取っ手内の制御基板に焼損等は認められないが、制御基板を保持するリブに破損が認められ、基板が不安定な取付状態となっていた。○2つの基板で構成された制御基板を接続するケーブルの一部に半断線が認められた。○制御基板に接続されたサーミスタは、リード線やかしめ部に異常は確認されなかったが、サーミスタ素子はオープン状態で故障していた。○制御基板上のリレーは構成部品の状態に異常は認められなかったが、接点は摩耗し、溶着した痕跡が認められた。○温度過昇防止器内のセラミック製バイメタル台が破損し、バイメタルとバイメタル台の間に破損した破片が認められ、バイメタルが作動しても破片によって接点は開けられず、閉じ状態であった。●当該製品は、安全装置である温度過昇防止器が破損し、制御基板の動作が不安定だったことから、ヒーターへの通電が継続し、温度上昇し続けたことで事故に至ったものと推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況が不明であり、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/06/06)
A201900189  2019-0541  2019/04/22  (事故発生地) 東京都	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）  三洋電機（株）（長洲産業（株）ブランド）  SS1-TL40A2CS（長洲産業（株）ブランド）	当該製品の内部部品から発煙する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、脱衣所と浴室を隔てるドア付近に設置されていた。○内部のメイン基板の直流昇圧回路の出力側に装着された複数の電解コンデンサのうち、1つの防爆弁が作動して電解液が噴出した痕跡が認められたほか、防爆弁が膨張しているものが認められた。○パワーモジュール内部のトランジスター及びダイオードに破損が認められた。○メイン基板の直流昇圧回路出力側に装着された電解コンデンサの電圧を制御する、制御基板のICに異常は認められなかった。○制御基板、接続端子台等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○据付工事説明書には、「高温、多湿の環境への設置を禁止する。」旨の注意が記載されていた。●当該製品は、直流昇圧回路の出力側に装着された電解コンデンサが異常発熱し、内圧が上昇して防爆弁が作動し、噴出した電解液の蒸気が発煙のように見えたものと推定されるが、コンデンサが異常発熱した原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/06/14)





経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900299  2019-0797  2019/06/24  (事故発生地) 東京都	照明器具（卓上型）  イケア・ジャパン（株）  10156878	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者が寝室に入ったところ、当該製品のソケット部が焼損し、別売りの円すい台形のシェード及びミニレフ電球（白熱電球）が焼損し落下していた。○事故発生時の当該製品の詳細な設置状況は不明であるが、電源プラグはコンセントに接続されており、電源スイッチはオン状態であった。○当該製品のソケットの接点金具に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかったが周辺の樹脂製部材が溶融、焼損等していた。○当該製品の内部配線、電源コード、電源プラグ及び中間スイッチに出火の痕跡は認められなかった。○シェードは金属製の枠を残して焼失していたため、材質は確認できなかった。○電球は割れ、ネック部にすずが付着して口金部に溶融した樹脂が付着していたが、型式等は確認できなかった。○事故発生の1時間前に使用者が寝室に入ったときには当該製品に異常は認められなかった。●当該製品の電気部品に出火の痕跡は認められず、取り付けた電球によって周辺の可燃物が加熱され、発火した可能性が考えられるが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/07/25)
A201900344  2019-0873  2019/07/20  (事故発生地) 東京都	ノートパソコン  レノボ・ジャパン（株）（ 現、レノボ・ジャパン（同 ））  80E503FTJP	当該製品のACアダプター及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品のACアダプターと電源コードの接続部から火花が散って出火した。○ACアダプターインレット部分の外郭樹脂が焼損し、端子金具のピンは根元部分が溶融し、焼失していた。○電源コードコネクタの外郭樹脂は焼損し、端子金具のソケットは先端部分が溶融し、焼失していた。○当該製品本体、DCプラグ、DCコード、電源コードの電源プラグは焼損していなかった。●当該製品のACアダプターのACインレットソケットと電源コードのACインレットプラグの接続部において異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、焼損が著しく、異常発熱の原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/08/06)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900354  2019-0852  2019/04/15  (事故発生地) 香川県	電気冷蔵庫  松下電器産業(株)(現パナソニック(株))  NR-F452TM	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。(A201900071と同一事故)	調査の結果、○当該製品の側面と背面の金属製外郭は表裏ともに焼損し、樹脂部材は焼失して下部に焼損した庫内部品、電気部品及び内部配線が堆積していた。○コンプレッサー、霜取りヒーター、制御基板等、残存していた電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○ヒーター、ファンモーター、操作基板等の電気部品は確認できなかった。○残存する電源コード及び電源プラグに熔融痕等の出火の痕跡は認められなかったが、電源コードは一部が欠損して確認できなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく確認できない部品があり、事故発生時の詳細な状況が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/08/08)
A201900385  2019-0944  2019/07/26  (事故発生地) 秋田県	液晶ディスプレイモニター  (株)マウスコンピュータ  E2282HD-B1	事務所で当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の電源スイッチはオフ状態であった。○正面右下部にあるスイッチ基板が熔融し溶け落ちており、背面部は、スイッチ基板上方のバックカバーに焼損が認められた。○電源基板、メイン基板に焼損は認められず、バックライトケーブル及びスイッチ基板ケーブルに断線や熔融は認められなかった。●当該製品は、電源コードに熔融痕が認められたが、スイッチ基板が焼失して確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/08/19)
A201900422  2019-1002  2019/08/08  (事故発生地) 長野県	ノートパソコン  レノボ・ジャパン(株)(現レノボ・ジャパン(同))  2325-ZCX	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品を充電中、異音が出て出火した。○当該製品はバッテリー取付部周辺が焼損していた。○本体及び付属のACアダプターに出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーは、内蔵の円筒形リチウムイオン電池セル6個のうち、2個に著しい焼損が認められ、外装缶のへこみや亀裂が認められた。○バッテリーの保護回路基板及びその他の電池セルに出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は中古品であり、事故発生以前の詳細な使用状況は不明である。●当該製品は、バッテリー内蔵のリチウムイオン電池セルが内部短絡して異常発熱し、出火したものと推定されるが、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/08/29)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900519  2019-0755  2019/07/14  (事故発生地) 岡山県	照明器具（クリップライト）  ゼンスイ（株）  マイクロン	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の電源コードはソケットの口出部周辺の被覆及びコードプロテクターが焼損し、口出し部付近で断線し、溶融痕が認められた。○電源コードの中間スイッチとその周辺の被覆は残存し、電源プラグ樹脂及びその周辺の被覆は焼損していた。○当該製品は4段メタルラックの最上段につり下げた状態で取り付けられ、ランプは取り外していたとの申出内容であり、事故発生時、ランプは外れた状態で、ソケットのランプ接続部分にはさすが付着していた。○当該製品の近くに設置していた蛍光灯の口金に過熱の痕跡が認められ、樹脂製ソケットは焼失していた。●当該製品の電源コードの口出部で断線し溶融痕が認められたが、外部からの延焼の可能性も考えられることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/09/26)
A201900529  2019-1209  2019/08/14  (事故発生地) 埼玉県	電気湯沸器  ピーコック魔法瓶工業（株）  WMJ-22	事業所で当該製品を使用中、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。（A201900515と同一事故）	調査の結果、○当該製品を電気こんろのヒーター上に置いて、湯を沸かしていたところ、当該製品が焼損した。○当該製品は底面から背面と側面にかけて外郭樹脂が溶融、焼損していた。○電源コードは焼損及び損傷していなかった。○当該製品のヒーター、モーター、基板、配線等の電気部品を確認することができなかった。●当該製品は電気こんろのヒーターの上に置かれた状態で使用されていたために、ヒーターへの通電によって加熱され、焼損したものと推定されるが、当該製品の電気部品を確認することができなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/09/30)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900573  2019-1281  2018/12/02  (事故発生地) 福島県	電気蓄熱式湯たんぽ  ウィキャン (株)  WJ-700	使用者(80歳代)が当該製品を使用して就寝中、当該製品が破裂し、右足に火傷を負った。	調査の結果、○使用者が就寝中に当該製品を蓄熱状態にするため、加熱ユニットに電源コードを接続したまま、通電状態で使用していたところ、当該製品が破裂し、火傷を負ったとの申出内容であった。○当該製品は、使用者が廃棄したため確認できず、事故発生時の状況も不明であった。○当該製品は袋状であり、内部には蓄熱用の内容液が充填され、袋表面には加熱ユニットが備わっていた。○取扱説明書には、「通電が終了したら電源コードは必ず抜く。」、「通電中に本体を使わない。」、「長時間にわたり、身体と同じ箇所に本体を当て続けない。低温やけどになるおそれがある。」旨、警告表記されている。○同等品に電源コードを接続して通電したところ、通電終了ブザーが鳴るまで加熱が継続して本体温度は70～80℃まで上昇し、その後加熱は停止した。加熱中は本体がわずかに膨張したが破裂せず、通電終了ブザーが鳴った後、電源コードを抜くと通電前の形状に戻った。また、通電終了のブザーが鳴った後も電源コードを接続し続けたところ、一旦は本体温度が50℃程度まで低下したが、その後通電を再開して本体温度が上昇し、ブザーが鳴って通電終了するという動作を繰り返すことが確認された。●使用者が当該製品の電源コードを抜かずに就寝中に使用していたため、火傷を負った可能性があるが、当該製品の詳細を確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/10/09)
A201900623  2019-1359  2019/09/28  (事故発生地) 東京都	電子レンジ  パナソニック (株)  NE-TY152	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の外観及び庫内に焼損は認められなかった。○制御基板上の雑音防止用のフィルムコンデンサー及び直上のリレーが焼損し、フィルムコンデンサーは外郭が割れて内部の素子が焼損していた。○マグネトロン、インバーター基板、ヒーター、電源コード等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○取扱説明書には、「吸気口、排気口はふさがない。火災の原因になる。」旨、記載されていたが、当該製品は右側面及び背面が壁に密着した状態で設置、使用されていた。●当該製品は、制御基板上のフィルムコンデンサーの絶縁性能が低下したため、内部短絡して焼損に至ったものと推定されるが、フィルムコンデンサーの不具合によるものか、設置状況の影響によるものか不明であり、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/10/16)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201900627  2019-1372  2019/09/30  (事故発生地) 三重県	電気洗濯機  シャープ(株)  ES-GE60N	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、上面樹脂製カバーの背面片側の焼損が著しかった。○当該製品は、事故発生の3日前から、脱水槽のバランスエラーが出た状態で放置されていた。○当該製品は、エラーによって運転が停止した際に、電源基板や、モーターの片極等、電気部品の一部にのみ電圧が印加される仕様であった。○内部配線は、モーター用コンデンサーにつながる配線が断線しており、エラー時でも電圧が加わる側の断線部先端に溶融痕が認められた。○溶融痕は、形状がいびつで内部に大きな気泡が認められた。○メイン基板、モーター及びコンデンサー等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品のモーター用コンデンサーにつながる配線に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕か特定できず、事故発生時の詳細な状況も不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/10/17)
A201900645  2019-1261  2019/10/04  (事故発生地) 山口県	照明器具(卓上型)  クレオ工業(株)(三菱電機照明(株)ブランド)  BS3171H(三菱電機照明(株)ブランド)	学校で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品の電源プラグはコンセントに接続されていたが、照明は点灯しておらず、部屋は無人であった。○当該製品は、樹脂製のベース及びアームの一部が溶融し、焼失していた。○電源コード及び内部配線に溶融痕が認められた。○インバーター基板は著しく焼損し、一部が焼失しており、大半の部品が脱落して確認できなかった。○その他の確認できた部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は、製造終了後、28年経過していた。●当該製品は、長期使用(28年以上)により、インバーター基板から出火した可能性が考えられるが、当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/10/18)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900807  2019-1462  2019/09/11  (事故発生地) 山口県	携帯電話機（スマートフォン）  サムスン電子ジャパン（株） （（株）NTTドコモブランド）  SC-04F（（株）NTTドコモブランド）	当該製品を充電中、建物を全焼する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、充電状態で置かれていた。○当該製品の焼損は著しく、基板上の部品、バッテリーの保護基板が確認できなかった。○バッテリー内のアルミ製外装缶角形リチウムイオン電池セルは著しく焼損し、膨張してガス排出弁が開いていた。○電池セル内部は、正極板及びセパレーター等は焼損して焼失又は炭化しており、負極板は焼損、炭化していた。●当該製品はバッテリー内部のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/15)
A201900817  2019-1650  2019/10/14  (事故発生地) 山口県	電気掃除機  ケルヒャージャパン（株）  Puzzi 8/1C	店舗の車庫で当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生の前日に店舗で当該製品を使用し、ウオーターポンプのスイッチを入れたまま帰宅して、翌日確認したところ、当該製品が焼損していた。○当該製品は焼損が著しく、樹脂部分はほとんど焼失していた。○ウオーターポンプのコイル巻線にえぐれたような痕跡が認められた。○基板、バキュームモーター等その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○取扱説明書には、「スイッチを入れた状態で5分以上放置しないこと。ポンプが過熱損傷する。」、「スイッチを入れた状態で機械から離れないこと。作業終了時はスイッチを切ること。」旨、記載されている。●当該製品は、ウオーターポンプのコイル巻線から出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明なため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/19)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	再 発 防 止 措 置	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201900820     2019-1463     2019/10/13     (事故発生地) 愛知県	携帯電話機（スマートフォン）     Apple Japan（同）     iPhone XR	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が死亡した。          (火災 死亡)	調査の結果、○当該製品は事故発生の14日前に購入されたものであり、事故発生時、純正の充電器に接続されていた。○当該製品の焼損は著しく、全ての電気部品が露出していた。○バッテリーのリチウムイオン電池セルの焼損は著しく、外郭ケースは焼失していた。○電池セルの電極体は、全体的に焼損していた。○メイン基板、ライトニングコネクタ等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、バッテリーのリチウムイオン電池セルが異常発熱し、出火した可能性が考えられるが、電池セルの焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/21)
A201900825     2019-1667     2019/11/05     (事故発生地) 神奈川県	電気冷蔵庫     東芝ライフスタイル（株）     GR-P41G	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○当該製品は、背面上部の焼損が著しく、扉側に向かって焼損していた。○電源コードは電源プラグ側と本体側の2か所で断線し、一部が欠損しており、電源プラグ側の断線部の両極に溶融痕が認められた。○背面上部にある電源基板は全体的に焼損していたが、電流ヒューズは切れておらず、出火の痕跡は認められなかった。○機械室等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、焼損が著しく、電源コードの一部が確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/21)
A201900835     2019-1693     2019/11/07     (事故発生地) 熊本県	エアコン（室外機）     ダイキン工業（株）     R50GRP	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○当該製品は全体が焼損していた。○室内機側への渡り配線に当該製品から40cm離れた位置で溶融痕が認められたが、通常の使用において外力がかかる位置ではなかった。○制御基板上のパワートランジスタが確認できず、ダイオードブリッジとダイオードのリードが溶融していた。○制御基板は外気温を検知して通電の有無を制御する構造となっており、気象庁の気温データで確認した結果、溶融していたダイオードブリッジ及びダイオードは事故時に通電されていない状態だった。○圧縮機、内部配線、確認できたその他の電気部品等に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明なため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/25)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201900841  2019-1697  2019/11/11  (事故発生地) 栃木県	電子レンジ  (株)ヤマダ電機  YMW-S18B1	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。    (火災)	調査の結果、○当該製品は飲食店に設置されており、事故発生時は無人であったが、電源に接続された状態であった。○当該製品は焼損が著しく、制御基板、フィルター基板及びマイクロスイッチの1個が確認できなかった。○当該製品のフィルター基板からリレー間の内部リード線に2か所の溶融痕が認められた。○マグネトロン、高圧コンデンサー等、残存していた電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、当該製品の焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/26)
A201900851  2019-1714  2019/11/08  (事故発生地) 東京都	空気清浄機(加湿機能付)  シャープ(株)  KC-Z45W	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○事故発生時、家人は外出中であつたが、当該製品は常時、空気清浄モードで運転していた。○当該製品は焼損が著しく、樹脂製外殻が溶融して天面側はモーター等の電気部品が露出していたが、底面は一部焼損が認められるものの原形をとどめていた。○電源基板、表示基板及び操作基板は焼損が著しく、基板の全体又は一部が確認できなかった。○当該製品のファンモーター、電源コード、電源プラグ等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/28)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201900858  2019-1719  2019/11/19  (事故発生地) 神奈川県	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)  オムロン(株)(京セラ(株)ブランド)  PVN-403(京セラ(株)ブランド)	異音がしたため確認すると、当該製品の内部部品から発煙する火災が発生していた。   (火災)	調査の結果、○当該製品外観及び設置された壁に焼損は認められなかった。○制御基板上の6個の電解コンデンサーで防爆弁が作動して異常発熱し、電解液が噴出した痕跡が認められた。○電解コンデンサーのうち1個は内部の電極体にスパーク痕が認められ、その他の電解コンデンサーは静電容量が低下する等の異常が認められた。○外部接続された発電モニター機器に事故発生の1週間前から入力電圧の異常が記録されていたが、故障の詳細な内容は確認できなかった。○当該製品に外部接続された太陽電池側の昇圧ユニット等の機器は確認できなかった。●当該製品は、制御基板上の電解コンデンサーが、太陽電池側からの過電圧により内部短絡して防爆弁が作動し、高温の電解液が噴出したものと推定されるが、外部接続された機器を確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/29)
A201900874  2019-1740  2019/11/05  (事故発生地) 愛媛県	電気脱臭装置  (株)カルモア  Stream型	集合住宅のゴミ集積場で異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。   (火災)	調査の結果、○当該製品は著しく焼損し、本体の樹脂製外郭の上側の多くが溶融、焼失しており、底面側は溶融、変形し、一部が焼失していた。○当該製品の基板に取り付けられた2個の生成管のうち1個は根元及び樹脂製取付台が著しく焼損していた。○基板は生成管の取付部分が焼損し、全体的にすずの付着が認められた。○ファンモーターは確認できなかった。○基板、トランス、内部配線等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は設置後5年間、メンテナンス及び生成管の交換が行われていなかった。○取扱説明書には、「1年ごとに生成管の清掃及び定期点検が必要である。」「3年ごとに生成管の交換及び定期点検が必要である。」旨、記載されている。●当該製品の生成管の基板取付部から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/03)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201900882  2019-1681  2019/11/14  (事故発生地) 兵庫県	電子レンジ  パナソニック(株)  NE-MS263	当該製品の電源プラグ部及び周辺を焼損する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○事故発生時、使用中でなかった当該製品の後方から炎が上がった。○当該製品は、台所の作り付け収納棚に設置されており、電源プラグは3口マルチタップを介して壁コンセントに接続されていた。○当該製品の電源プラグは、本体背面の排気口付近に接触しており、壁面との隙間がほとんどない状態でマルチタップに接続されていた。○当該製品の焼損箇所は電源プラグ部のみであり、本体に異常は認められなかった。○電源プラグの栓刃は2本とも栓刃カシメ部付近が焼失していたが、栓刃自体はマルチタップの刃受金具に残っていた。●当該製品は、電源プラグが壁面に挟まれるように本体背面と接触していたため、本体背面からの受熱やドア開閉時の機械的ストレスが電源プラグに加わり、栓刃カシメ部付近に接触不良が生じて異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、栓刃カシメ部付近が焼失しており、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/04)
A201900906  2019-1806  2019/11/05  (事故発生地) 埼玉県	プリンター(複合機)  ブラザー販売(株)  DCP-J515N	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○事故発生時、当該製品は電源オフ状態で使用されていなかったが、夜中にインクジェットヘッドの自動洗浄機能が動作していた。○当該製品は樹脂製外郭全体が焼損、溶融しており、特にインクジェットヘッド部の焼損が著しかった。○インクジェットヘッド部の内部基板、パネル基板、メンテナンスユニット等は確認できなかった。○モーター、制御基板、電源基板、電源コード等、残存していた電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○インクジェットヘッド部の内部基板でトラッキング現象が生じて出火した場合を想定した再現実験を行った結果、出火に至ることはなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、当該製品の焼損が著しく確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/06)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900907  2019-1813  2019/11/24  (事故発生地) 広島県	I H調理器  (株)日立ホームテック(現 日立グローバルライフソリューションズ(株))  HTC-4CB	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、前面パネル及び内部右側に設置された基板類が焼損しており、特にメイン基板の焼損が著しく、基板の一部が焼け抜けていた。○当該製品の主要な電気基板のうち、前面上部に設置されたトッププレート表示基板及び前面パネル内に設置の操作基板は焼失していたが、内部右側に位置するメイン基板、インバーター基板及びフィルター基板は残存していた。○左右及び中央の3個のヒーターに発熱、発火した痕跡は認められなかった。○当該製品は、調理使用後も常時電源スイッチをオンのままで使用していた。○ロースター部及び製品内部や底板部には、虫数匹が確認された。●当該製品のメイン基板から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/09)
A201900908  2019-1814  2019/11/11  (事故発生地) 埼玉県	エアコン(室外機)  ダイキン工業(株)  R25ADS	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品は運転されていなかった。○当該製品全体が著しく焼損し、樹脂製部材は焼失していた。○基板の焼損は著しく、基材は焼失して一部の電気部品が欠損し、確認ができなかった。○端子盤、リアクター、ファンモーター、圧縮機及び内部配線は焼損していたが、出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は運転停止中も基板の一部に電源電圧が印加される仕様であった。○当該製品の周囲に可燃物が置かれていたほか、使用者は事故発生当日に当該製品の近傍で喫煙していたが、最後に喫煙した時刻は不明であった。●当該製品の周囲に置かれていた可燃物からの延焼により焼損した可能性が考えられるが、当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があることから、製品起因か否かを含め、原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/09)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	再 発 防 止 措 置	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201900926  2019-1840  2019/11/26  (事故発生地) 東京都	電子レンジ  パナソニック（株）  NE-T151	当該製品を焼損する火災が発生した。         (火災)	調査の結果、○当該製品を使用から約20分後に、事故が発生した。○当該製品の外觀及び庫内に焼損等の異常は認められなかった。○制御基板部品面のノイズフィルター用フィルムコンデンサーが焼損し、電極体が噴き出し、周囲の部品及び基板表面が焼損していたが、はんだ面は焼損していなかった。○制御基板以外のインバーター基板等の電気部品に焼損は認められなかった。○当該製品は製造から11年経過していた。○当該製品の背面はほぼ密着し、上面及び左右の側面も取扱説明書に記載された離隔距離を満たさない状態で設置されていた。○取扱説明書には、「吸気口や排気口をふさがない。」及び「壁などとの間はあける。」旨、記載されている。●当該製品は、制御基板上のノイズフィルター用フィルムコンデンサーの絶縁性能が低下して異常発熱し、焼損に至ったものと推定されるが、絶縁性能の低下の原因が長期使用によるものか、設置状況の影響によるものかが不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/12)
A201900928  2019-1842  2019/11/15  (事故発生地) 神奈川県	水槽用ウォータークーラー  ゼンスイ（株）  ZC1000E	学校で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生していた。         (火災)	調査の結果、○当該製品は、観賞魚水槽の枠体下部に設置されており、底部を除く樹脂製外郭が焼失していた。○圧縮機、ファン及び操作パネルの配線は、絶縁被覆が著しく焼損していたが、断線及び溶融痕は認められなかった。○操作パネルの基板に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の背面にあるヒーター用コンセントには、他社製の水槽用ヒーターが接続されていた。○ヒーター用コンセントの刃受金具の片極側に緑青及び溶融痕が認められた。○水槽用ヒーターの電源プラグの栓刃の片極側に緑青が認められたが、反対側の栓刃には腐食等は認められなかった。○同等品のヒーター用コンセントを用いて、電源プラグの保持力を測定したところ、約9N程度で、電気用品安全法の技術基準（5N以上、60N以下）を満足していた。○水槽は、約7年間海水で使用した後、2年前から淡水を使用していたが、掃除の方法、頻度は不明であった。●当該製品は、ヒーター用コンセントの刃受金具と他社製水槽用ヒーターの電源プラグ栓刃との間で接触不良が生じて異常発熱し、出火したものと推定されるが、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/12)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900931  2019-1636  2019/10/15  (事故発生地) 三重県	電気洗濯機  (株)日立製作所(現 日立グローバルライフソリューションズ(株))  KW-32LX	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品は使用されていなかったが、電源プラグはコンセントに接続されていた。○当該製品は、天面にある操作パネルの焼損が著しく、樹脂製部品の大部分が溶融していた。○電源スイッチの端子に接続される配線は断線しており、両極とも断線部に溶融痕が認められ、溶融痕は内部に多くの気泡を含んでいた。○給水弁は焼失して確認できなかった。○モーター、コンデンサー、メイン基板等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、電源コードに溶融痕が認められたが一次痕か二次痕か特定できず、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/12)
A201900947  2019-1870  2019/12/07  (事故発生地) 徳島県	電気トースター  テスコム電機(株)  CT25	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品で食パン1枚を調理し、食べ終わった後に追加で食パン1枚を同様に調理したところ、当該製品から出火した。○当該製品は、事故発生後、付属の金属製蓋が載った状態で発見され、蓋に加熱された痕跡が認められた。○当該製品は、前面と背面の外郭樹脂が著しく焼損し、内部に炭化した食パンが認められた。○電源コードに溶融痕が認められたが、通常使用で外力が加わらない位置であった。○基板、内部配線等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○同等品に付属の蓋をして食パンを調理したところ、本来の加熱時間を越えて動作し、食パンが発火した。○取扱説明書及び蓋の注意表示には、「使用時は必ずふたを取り外す。火災、やけどのおそれがある。」、「絶対に蓋を取り付けたままパンを焼かない。パンが発火することがある。」旨、記載されている。●当該製品に付属の蓋をした状態で使用したことにより、加熱が継続して食パンが過熱されて出火し、当該製品に延焼したものと推定されるが、加熱が継続した原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900982  2019-1937  2019/12/13  (事故発生地) 山形県	浴槽用温水循環器（24時間風呂）  コロナ工業（株）（旭硝子（株）ブランド）  AL-004（旭硝子（株）ブランド）	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は右側操作部から側面と底面及び漏電保護プラグを接続していたコンセントの焼損が著しかった。○当該製品内部に出火した痕跡は認められなかった。○漏電保護プラグとコンセントの焼損が著しく、漏電保護プラグの栓刃とコンセントの刃受部及び電線を確認することができなかった。●当該製品は漏電保護プラグとコンセントの焼損が著しく、コンセントボックス内から出火した可能性が考えられるが、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/12/27)
A201900991  2019-1957  2019/12/16  (事故発生地) 神奈川県	電気カーペット  シャープ（株）  HJ-F200	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品の電源スイッチはオン状態であった。○当該製品の電源プラグは、カーペット部に置かれていた延長コードのタップ部に接続されており、当該タップ部の周辺が焼損していた。○電源コードの電源プラグ近傍が著しく焼損しており、熔融痕が認められた。○電源コードの断線部では、コードの芯線がばらばらになっており、一部屈曲していた。○当該製品のカーペット部は、電源コードの焼損箇所周辺が円状に焼失しており、床には焦げが認められた。○コントローラ一部に出火の痕跡は認められず、電流ヒューズ及び温度ヒューズは切れていなかった。○当該製品の使用期間は、24年間だった。○延長コードのタップ部には当該製品のほか、セラミックファンヒーター及びACアダプター2個が接続されていたが、これらの製品及び電源コード等に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、電源プラグ付近で電源コードの芯線が半断線による異常発熱で短絡し、出火に至ったものと推定されるが、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/07)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901008  2019-1995  2019/12/22  (事故発生地) 福岡県	温水洗浄便座  パナソニック（株）  CH1301WS	当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、ほぼ原形をとどめていない状態であった。○ヒータ線は断線しており、一部のヒータ線は確認できなかったが、断線部に溶融痕は認められなかった。○便座を開閉する2つのモーターのうち1つと、操作基板等の電気部品は確認できなかった。○制御基板、乾燥装置部、イオン発生部等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○電源コード及び制御基板への接続コネクタに異常は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/14)
A201901011  2019-1997  2019/12/20  (事故発生地) 茨城県	エアコン  パナソニック（株）  CS-F280C	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○別室にいた従業員が異音に気付く、当該製品を設置している居室を確認したところ、当該製品の両脇から炎が出ていた。○事故発生時、当該製品は運転停止中で、電源プラグは延長コードを介してコンセントに接続されていた。○当該製品の焼損は著しく、据付板、ファンモーター、熱交換器の銅管及び配線の一部が残存していた。○制御基板、ルーバーモーター、内部配線等のその他の電気部品は確認できなかった。○配線の一部の芯線に溶融痕が認められたが、当該製品のものか確認できなかった。●当該製品の残存する部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、ファンモーター及び配線の一部を除く電気部品が確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/15)
A201901016  2019-2001  2020/01/03  (事故発生地) 青森県	電気冷凍庫  エレクトロラックス・ジャパン（株）  BM310	当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は扉のない物置内の土間の上に直接設置されていた。○当該製品の機械室の焼損が著しかった。○回収された部品及び配線に出火した痕跡は確認されなかった。○オーバーロードリレーと端子台は回収されておらず、確認できなかった。○機械室内部はゴミがたまっており、小動物のふんが確認され、機械室内部の内部配線には小動物のかみ跡が確認された。●当該製品機械室周辺から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/15)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品 名	事 故 通 知 内 容	事 故 原 因	再 発 防 止 措 置	経 済 産 業 省 又 は 消 費 者 庁 受 付 年 月 日
A201901024  2019-2022  2020/01/04  (事故発生地) 長崎県	パワーコンディショナ (太陽光発電システム用)  三洋電機 (株) (長州産業 (株) ブランド)  SS1-TL40A2CS (長州産業 (株) ブランド)	当該製品内部を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○使用者が「パン」と音がして停電したので調べると、屋内に設置していた当該製品から煙が出ていた。○当該製品は、外郭のスリット部にすずが付着しており、内部では基板の一部が焼け抜け、焼損部に取り付けられていた系統リレー及びバリスターが脱落していた。○脱落していたバリスターは破損していた。○X線透視観察の結果、系統リレーを中心に基板の一部が焼失しており、特にリレー付近の焼損が著しかった。○系統リレーの可動接点と固定接点が溶着していた。●当該製品は、系統リレー近傍の基板上又は銅箔パターン間で、異極間短絡したものと推定されるが、焼損が著しく、基板の一部が確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/16)
A201901028  2019-2003  2019/12/27  (事故発生地) 大阪府	オーブントースター  アイリスオーヤマ (株)  EOT-032-W	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○使用者が当該製品の設置後に空焼きしたところ、庫内から出火したため、水を掛けて消火した。○庫内は乳白色のポリプロピレン樹脂の異物が焼損し、庫内底部のくず受皿上に固着していた。○当該製品に使用されているポリプロピレン樹脂の部品は全て黒色であった。○製造工程内での検査によって異物を発見し、製品を出荷しないようにする体制が整っていた。○付属品等を庫内に仮固定していた結束バンドやテープ類は、使用者が空焼き前に取り外しており、梱包材を含む全ての付属品に焼損は認められなかった。○使用者は、庫内の残留物が無いことを空焼き前に確認していたが、庫内底部のくず受皿までは確認できていなかった。●当該製品は、工場出荷時以降に庫内に異物が混入し、空焼き時に異物が加熱されて出火したものと考えられるが、異物が混入した原因及び時期が特定できず、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/17)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901039  2019-2050  2019/12/31  (事故発生地) 東京都	電気トースター  (株) ニトリ  T801BN	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、ポップアップ用可動フレームを取り付けたスタートレバー支柱の上部の押さえ金具が伸び変形し、スタートレバー支柱が下端固定穴から外れていた。○スタートレバー支柱が下端固定穴から外れたため、食パンをポップアップするためのばね及び電源をオフするためのばねが効かなくなっていた。○支柱上部の押さえ金具の曲げ部内側に亀裂が生じていた。○スタートレバー支柱が下端固定穴から外れると、電源スイッチが切れない状態になることを確認した。○事故発生以前のスタートレバー支柱の状態は不明であった。●当該製品は、スタートレバー支柱の押さえ金具が変形してスタートレバー支柱が下端固定穴から外れ、食パンの取り出しや電源を切ることができなくなったため、食パンが過熱され火災に至ったものと推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/21)
A201901048  2019-2053  2019/12/24  (事故発生地) 福岡県	電気クリーナー（窓用、充電式）  (株) ドウシシャ  DWC-1501	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を溶融する火災が発生した。（A201901125と同一事故）	調査の結果、○当該製品にACアダプターを接続して延長コードのタップに接続し、充電を開始して約1時間後に火災が発生したとの申出内容であった。○当該製品の焼損は著しく、樹脂製部品の大部分が焼失していた。○当該製品内蔵のリチウムイオン電池セル1個が焼損、破裂し、内部電極の大部分が飛散して確認できなかった。○当該製品のACアダプターは確認できなかった。○当該製品のモーター、制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○延長コードは電源コード中央及びタップが焼損しており、電源コードはタップのカシメ部より約30mmの箇所を断線して溶融痕が認められた。●当該製品のリチウムイオン電池セルから出火したものと推定されるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/22)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901065  2019-2084  2020/01/14  (事故発生地) 長野県	凍結防止用ヒーター（水道用）  (株) ワーク  AZ-WA-H1-2m	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○当該製品のヒーター部は半分以上が焼失していたが、残存部に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の周辺に他の出火源はなかった。○当該製品を取り付けていたヒートポンプ式給湯機のリモコンコードにおいて過去に小動物のかみつきによる断線があったとの申出内容であった。○取扱説明書には、「傷等がある場合は、使用をやめ、ヒーターを交換する。」旨、記載されていたが、1か月前の配管交換時に当該製品を再利用した際、傷の有無を確認したかは不明であった。●当該製品の残存する部品に出火の痕跡は認められなかったが、ヒーター部が焼失していることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/23)
A201901068  2019-2087  2020/01/12  (事故発生地) 宮城県	エアコン  パナソニック(株)  CS-223CX	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、2名が火傷を負った。          (火災 重傷)	調査の結果、○脱衣所に設置されていた当該製品の運転を開始した5分後に、脱衣所から出火しているのを家族が発見した。○事故発生の2～3日前から運転開始時に焦げ臭いにおいがしており、事故発生当日も同様であった。○当該製品の焼損は著しく、据付板、ファンモーター、熱交換器、基板を取り付けていたベースプレート、端子カバー等が焼損した状態で残存していた。○ファンモーターは焼損していたが、配線口出し部周辺の配線に熔融痕は認められなかった。○電源プラグ、ルーバーモーター、端子板、内部配線等のその他の電気部品は確認できなかった。●当該製品の残存する部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/24)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901087  2019-2110  2019/11/05  (事故発生地) 鹿児島県	ポータブルDVDプレーヤー  ダイニチ電子(株)  DB-PW1055X	店舗で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品はバッテリーを内蔵する液晶画面付きのDVDプレイヤーであり、本体にACアダプター又は車載用シガーソケットアダプターを接続して充電する製品である。 ○当該製品は、家電量販店店舗にてACアダプターが接続された状態で約3年間展示されていた可能性がある。○当該製品本体内部のバッテリー付近が、著しく焼損していた。○バッテリー内のリチウムイオン電池セルは著しく焼損し、内部電極の大部分が焼失していた。○当該製品本体は、基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○事業者は、ACアダプターを常時接続したまま使用するとバッテリーが劣化するおそれがあるとして、2018年11月に販売店に対し展示品の電源を抜く旨、注意喚起を実施している。●当該製品のバッテリー内のリチウムイオン電池セルで異常発熱が生じ、出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/29)
A201901093  2019-2127  2020/01/20  (事故発生地) 福岡県	リチウム電池内蔵充電器  ティ・アール・エイ(株)  CHE-073	大学で鞆に入っていた当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品を何も接続していない状態で鞆に入れていたところ、発煙し始めた。○当該製品の樹脂製外郭は溶融し、焼損が著しく、原形をとどめていなかった。○当該製品内部のアルミラミネートフィルム外装角形リチウムポリマー電池セルは著しく焼損し、外装は半分程度しか残存しておらず、内部電極体の正極板は大部分が焼失していた。○電池セル同士を接続するタブリードに溶融及び発熱に伴う変色が認められた。○制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが内部短絡して出火したものと推定されるが、当該製品の焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/01/30)



経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201901117  2019-1963  2019/12/31  (事故発生地) 広島県	ノートパソコン  富士通(株)(現 富士通 クライアントコンピューテ ィング(株))  FMVA42WW	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は液晶画面を開き、電源オフ、ACアダプターが接続された状態で机の上に置かれ、壁コンセントに接続された延長コードに接続されており、使用者の留守中に火災が発生した。○当該製品はバッテリーの焼損が著しかった。○バッテリーの樹脂製外郭はほとんど焼失しリチウムイオン電池セルが剥き出しの状態であった。○電池セル6個のうち2個は正極側の封口体が外れて、電池セル内部の電極体等が飛び出している状態であった。○封口体が外れていない電池セル4個を確認したところ、内部は焼損していた。○当該製品を接続していた延長コードの電源プラグを中心に焼損した形跡が認められた。●当該製品のバッテリーに内蔵されたリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火に至った可能性が考えられるが、当該製品の焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/05)
A201901120  2019-2174  2019/12/30  (事故発生地) 東京都	ノートパソコン  Apple Japan(同)  MacBook Pro A2159	当該製品から発煙する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品が不調だったため、使用者が当該製品のケースを開けたとの申出内容であった。○内部のバッテリーの外郭及びその周辺部に複数の傷が認められた。○バッテリー発煙の原因が傷によるものかどうか、確認することはできなかった。●当該製品は、バッテリーに傷が付いて発煙した可能性が考えられたが、バッテリーの詳細が確認できず、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/06)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901128  2019-2179  2019/11/26  (事故発生地) 北海道	携帯電話機（スマートフォン）  シャープ（株）（ソフトバンクモバイル（株）ブランド）  S5-SH（ソフトバンク（株）ブランド）	当該製品で通話中、異常音が生じ、左耳を負傷した。	調査の結果、○事故発生時の環境条件は不明であり、詳細な使用状況は確認できなかった。○当該製品の外観に異常は認められなかった。○内部及び音声レベル機能に異常は認められなかった。○使用者の自宅周辺で当該製品と同等品を使用して通話試験を行ったが、事故事象と類似する事象は発生しなかった。●当該製品に異常は認められず、当該製品と同等品を使用した通話試験において事故事象が再現しなかったが、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/06)
A201901132  2019-2183  2020/01/27  (事故発生地) 神奈川県	電気洗濯乾燥機  日立アプライアンス（株） （現 日立グローバルライフソリューションズ（株））  BW-D8FV	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品から発煙していたとの申出内容であった。○当該製品は著しく焼損し、上部の樹脂製部品はほとんど焼失していた。○メイン基板の焼損は著しく、部品の大部分が脱落していたが、基材の欠損及び穴空きは認められなかった。○電源基板は焼損していたが基板上の部品は一部残存しており、基材の欠損及び穴空きは認められず、ヒューズは切れていなかった。○乾燥用P.T.Cヒーター、メインモーター、電源コード及び電源プラグに出火の痕跡は認められなかった。○内蓋の上で、当該製品のものではない電気部品が見つかったが、焼損が著しく、その由来は不明であった。●当該製品内部のメイン基板周辺から出火した可能性が考えられるが、当該製品の焼損は著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/07)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901139  2019-2195  2020/01/23  (事故発生地) 東京都	調光器  松下電工(株)(現 パナソニック(株))  NQ20511KT	店舗で当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、ほこりが掛かりやすく、湿気の影響も受けやすい場所に設置されていた。○当該製品は定格500Wであったが、75Wのダウンライト8灯、合計600Wが接続されていた。○当該製品の詳細な焼損状況は確認できなかった。○当該製品のコンデンサーは、製造から約24年経過していた。●当該製品はコンデンサーから出火した可能性が考えられるが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/10)
A201901150  2019-2229  2018/10/21  (事故発生地) 静岡県	電子式冷蔵庫(米びつ用)  エムケー精工(株)  RCR-131W	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。	調査の結果、○事故発生時、当該製品の置かれた納戸付近から出火しており、当該製品は焼損が著しく、樹脂製部品はすべて焼失し、金属製外郭及びヒートシンク等の内部部品に焼損が認められた。○電源コードの断線部先端に溶融痕が認められた。○当該製品の電源コード、制御基板、ファンモーター等、その他の電気部品の詳細は確認できなかった。●当該製品は焼損が著しく、一部の部品の詳細な状態が確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/13)
A201901160  2019-2255  2019/06/24  (事故発生地) 茨城県	リチウム電池内蔵充電器  (株)大創産業  なし	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品を他社製の充電器で充電していたところ、当該製品から出火し、畳及び床を焼損した。○内蔵の円筒形リチウムイオン電池セルは著しく焼損し、内部の電極体も著しく焼損していた。○制御回路基板に基材の穴空き、銅箔パターンの溶断等の出火の痕跡は認められなかった。○樹脂製外郭及び電池セルの外装部の事故発生時の状況は確認できず、外力等の痕跡の有無は確認できなかった。○事故発生以前に当該製品を落下させたことがあったか否か等の詳細な使用状況は不明であった。●当該製品に内蔵のリチウムイオン電池セルが内部短絡したため、異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルの焼損が著しく、事故発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901161  2019-1894  2019/10/25  (事故発生地) 愛知県	リチウム電池内蔵充電器  (株)ハイスピリット  pb-10000-p2- s-wh	当該製品を焼損する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○当該製品の樹脂製外郭は焼損し、原形をとどめていなかった。○リチウムポリマー電池セル2個は焼損し、アルミラミネートフィルム外装もほとんど残存していなかった。○電池セルの焼損は著しく、1つの電池セルに巻きずれが生じていた。○基板は溶融した樹脂に埋もれていたが、出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、リチウムポリマー電池セルが内部短絡して異常発熱し、焼損したものと推定されるが、焼損が著しく、詳細な使用状況が不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/17)
A201901164  2019-2257  2020/02/06  (事故発生地) 東京都	布団乾燥機  東亜電気工業(株)(株) 日立リビングサプライ ランド)  HFK-SD1(株)日 立リビングサプライ ランド)	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○当該製品は、スイッチ部の排気ホース側側面の樹脂が焼損し直径1cmほどの穴が空いており、内部で操作基板が焼損していた。○操作基板は、ヒーター駆動用リレーが著しく焼損しており、その他のコンデンサー、バリスター等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○リレーの可動切片が変形し、可動接点及び負荷側固定接点に著しい荒れ及び摩耗が認められた。○吸気フィルターにほこりが多量に付着していた。○電源コード等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○取扱説明書には、「吸込口をふさがない、異常過熱により発火することがある。」、「フィルターは目詰まりしたまま使わない。故障の原因になる。」旨、記載されている。●当該製品は、リレーの接点部が摩耗したため、通電時に接触不良が生じて異常発熱し、焼損したものと推定されるが、可動切片が変形していたことで接点部に摩耗が生じた可能性も考えられ、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/18)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901173  2019-2276  2019/07/15  (事故発生地) 神奈川県	タブレット端末  Apple Japan (同)  iPad Air2 A1567	当該製品から発煙し、周辺を溶融する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○当該製品は、事故発生日の前日に充電した後、使用していない状態で置いていた。○当該製品のアルミ製外郭が膨脹し、嵌合部分に隙間が空いて外部機器接続コネクタに焼損が認められた。○内蔵バッテリーのリチウムポリマー電池セル2個のうち1個の電極体が著しく焼損し、負極銅箔は残存していたが正極アルミ箔は焼失していたほか、電池セルのアルミラミネートフィルム製外装には放射状のしわが認められた。○もう1個の電池セル、基板及びその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品のリチウムポリマー電池セルが異常発熱し、焼損した可能性が考えられるが、電池セルの焼損は著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/25)
A201901178  2019-2291  2019/12/16  (事故発生地) 宮城県	電気ストーブ (オイルヒーター)  デロンギ・ジャパン (株)  TDD0915W	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○当該製品を使用中、ブレーカーが切れたので確認すると、当該製品のキャスター付近から火が上がっていた。○当該製品は全体的に著しく焼損しており、樹脂製の部品は全て焼失していた。○電源コード及び内部配線の複数箇所溶融痕が確認された。○制御基板は著しく焼損し、多くの部品が脱落していたが、穴空き等の出火の痕跡は確認されなかった。○回収されたヒーターやスイッチ等の部品に出火の痕跡は確認されなかった。●当該製品の電源コード及び内部配線に溶融痕が確認されたが、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/27)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901188  2019-2313  2020/02/10  (事故発生地) 長崎県	リチウム電池内蔵充電器  (株) SACDOTNET  W-05	公共施設で当該製品をリュックサックに入れていたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品を何も接続していない状態でリュックサックに入れていたところ、発煙し始めた。○当該製品は全体的に著しく焼損しており、樹脂部分は焼失していた。○バッテリーバック内部のアルミラミネートフィルム外装角形リチウムイオン電池セルは著しく焼損し、外装の4分の3程度が残存し、内部電極体の正極板の大部分は焼失していた。○2個の電池セル同士を接続する内部配線について負極側に異常は認められなかったが、正極側は確認できなかった。○制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○使用者によれば、過去何度か当該製品を落とすことがあるとの申出内容であった。●当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが内部短絡して出火したものと推定されるが、当該製品の焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/02)
A201901192  2019-2300  2020/02/16  (事故発生地) 愛知県	除湿乾燥機  松下エコシステムズ(株) (現 パナソニック エコシステムズ(株))  F-Y60Z2	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生の1か月ほど前から、電源コードのプロテクター出口付近にぐらつき及び変色があり、使用時に異臭を感じるようになっていたとの申出内容であった。○当該製品は、電源コードの引き出し口がある後方の焼損が著しく、前方の焼損は弱かった。○電源コードは、コードプロテクターから機器外側に30cmの位置で断線しており、コードプロテクターを含む、断線部から機器内側方向に70cmが焼失していた。○焼損した樹脂に複数の断線した電源コードが埋まっており、断線部の1か所に溶融痕が認められたが、コードプロテクターの前後が焼失していたため、溶融痕が認められた電源コードが、機器内部か外部のどちらにあったものかは特定できなかった。○メイン基板の焼損は著しく、一部に離断及び部品の脱落が認められたが、電流ヒューズは切れておらず、電源端子付近の高電圧部分に出火の痕跡は認められなかった。○操作基板、ヒーター、メインモーター等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、電源コードの断線部に溶融痕が認められたが、電源コードのコードプロテクター付近が焼失しており、確認できないことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/03)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201901193  2019-2316  2020/01/22  (事故発生地) 静岡県	エアコン  三菱電機(株)  MSZ-GV281	当該製品及び建物2棟を全焼、1棟を 部分焼する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、樹脂製部品は全て焼失していた。○電源基板及び端子台基板は、実装部品の大部分が脱落していたが、穴空きや局所的な焼損等の出火の痕跡は認められなかった。○内外連絡線の接続用端子台は、端子及び連絡線に熔融痕等の出火の痕跡は認められなかった。○ファンモーターに、コネクター端子の熔融等の出火の痕跡は認められなかった。○電源プラグ及び電源コードに出火の痕跡は認められなかった。○内部配線、制御基板及びビルパーモーターは、焼失して確認できなかった。●当該製品は焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/03)
A201901196  2019-2318  2020/01/20  (事故発生地) 兵庫県	延長コード  (株)ラティーン  E-DCT-7	当該製品を焼損する火災が発生した。    (火災)	調査の結果、○当該製品のタップ部に電気ストーブを接続し、数分間電気ストーブを使用したところ、タップ部が焼損した。○当該製品は、電気ストーブが接続されていた差込口が焼損し、付近の樹脂製外郭が熔融していたが、電源コード、電源プラグ等のその他の電気部品に焼損は認められなかった。○タップ部は片極側の焼損が著しく、片極側の刃受金具は、異極側の刃受金具よりも刃受けの間隔が広がっていた。○電気ストーブの電源プラグは、栓刃が2本とも焼損しており、片極側の栓刃は痩せ細り、表面はめっきがはがれ、黒く荒れていたが、異極側の栓刃はめっきが残存していた。○電気ストーブの型式等の詳細は不明であった。●当該製品は、電源プラグの栓刃と刃受金具で接触不良が生じたため、異常発熱し焼損したものと推定されるが、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/03)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201901201  2019-2323  2020/02/20  (事故発生地) 秋田県	温水洗浄便座  (株) Deto (株) ク ラシアンブランド)  QW-302PI-H ( (株) クラシアンブランド)	遊技施設で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。	調査の結果、○本体から便座ユニット及び便ふたにかけて焼損していた。○本体はカバーが焼失し、メイン基板周辺の焼損が著しかった。○便座ユニット及び便ふたは本体メイン基板取付け側の焼損が著しく、一部焼失していた。○メイン基板の焼損は著しいが、基板は原型をとどめており、部品に破損や短絡は認められなかった。○電源コード及びメイン基板への接続コネクタに異常は認められなかった。○その他残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/04)
A201901202  2019-2324  2020/02/19  (事故発生地) 大阪府	ACアダプター (スマー トフォン用)  エレコム (株)  MPA-ACC01WF	異臭がしたため確認すると、当該製品を溶融し、周辺を焼損する火災が発生していた。	調査の結果、○使用者は、ベッド上で充電中のスマートフォンから当該製品のUSBケーブルを抜いてその場を離れ、30分後に寝室へ戻ると、マイクロUSBコネクタ付近から発煙していた。○当該製品はコネクタ付近が焼損しており、ベッドに敷かれていた毛足の長い毛布とシーツに延焼していた。○コネクタ部は、繊維片とともに溶融した樹脂が固着していた。○X線透視観察の結果、コネクタ内部は、コネクタピンに溶融や接触不良の痕跡は認められなかったが、僅かな変形は認められ、コネクタシェル奥側にあるUSBケーブル芯線の接続箇所は焼失していた。○当該製品は、本体及びUSBケーブルに焼損等の異常は認められなかった。○コネクタ内部の詳細な確認はできなかった。●当該製品は、USBケーブルのマイクロUSBコネクタ内部で異極間短絡が生じて焼損したものと考えられるが、コネクタ内部の詳細を確認できず、事故発生時の詳細な状況も不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/04)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁受付年月日
A201901206  2019-2332  2020/02/22  (事故発生地) 神奈川県	I H調理器  (株)永泰産業  YEH-1456((株) 山善ブランド)	当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。	調査の結果、○使用者の不在中、台所に設置された当該製品付近から出火して集合住宅の1室を焼損し、使用者の家族が死亡した。○当該製品の焼損は著しく、樹脂製外郭の大部分が焼失し、原形をとどめていなかった。○制御回路基板の電子部品等は焼損し、制御回路基板の電源端子近傍の基材に欠損が認められた。○IHコイル、電源プラグ及び電源コードに断線等の出火の痕跡は認められなかった。○操作基板、電源スイッチ基板、冷却ファン等の電気部品は焼失し、確認できなかった。○当該製品が使用されていたかどうかを含め、事故発生時の状況は不明であった。●当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があり、事故発生時の状況も不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/05)
A201901207  2019-2333  2020/02/15  (事故発生地) 群馬県	電気式浴室換気乾燥暖房機  シンワハイテク(株)(現 マックス(株))  BS-120N	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は全体的に焼損が著しく、樹脂カバーは焼失していた。○当該製品の電流ヒューズは切れていなかった。○PTCヒーターの端子部は、焼損が著しかった。○PTCヒーター、制御基板、ファンモーター、ダンパーモーター、配線等に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/05)
A201901220  2019-2363  2020/03/05  (事故発生地) 東京都	リチウム電池内蔵充電器  ティ・アール・エイ(株)  CHE-073	事務室で当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者が当該製品を床に落とす際に発煙したため、慌てて蹴り飛ばしたところ発火した。○当該製品の樹脂製外郭は、著しく溶融、焼損しており、落下、衝撃等の痕跡の有無は確認できなかった。○内蔵の角形リチウムポリマー電池セル2個は著しく焼損し、電極体の一部に欠損が認められた。○取扱説明書には、「衝撃や振動を与えたり、投げたりしない。発熱や発火の原因になる。」旨、記載されている。●使用者が当該製品を落下させて衝撃を与えたため、当該製品のリチウムポリマー電池セルが内部短絡し、出火に至ったものと推定されるが、電池セルの焼損は著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/12)









経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901244  2019-2411  2020/03/07  (事故発生地) 東京都	携帯電話機（スマートフォン）  サムスン電子ジャパン（株） （株）NTTドコモブランド  SC-02G（株）NTTドコモブランド	車両内で当該製品及び周辺を溶融する火災が発生した。	調査の結果、○車内で喫煙した使用者が、車両を離れてから約10分後に当該製品付近から出火し、当該製品を置いていたダッシュボード及び当該製品が著しく焼損していた。○事故発生時、当該製品は車内の音響機器に接続された状態でダッシュボードに置かれていたが、充電状態ではなかった。○当該製品裏面のバッテリーカバーは焼失しており、サブ基板は欠損して確認できず、メイン基板は焼損していたが、基板に欠損、穴空き等の異常は認められなかった。○リチウムイオン電池セルは、負極板は大部分が残存していたものの、正極板は、巻き終わり側の一部を除き、欠損していた。●当該製品のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火に至った可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/23)
A201901245  2019-2412  2019/12/07  (事故発生地) 和歌山県	電気蓄熱式湯たんぽ  スリーアップ（株）  EW-1544HJ	当該製品を使用して就寝中、当該製品が破裂し、臀部に火傷を負った。	調査の結果、○使用者は、蓄熱中の当該製品を臀部付近に置き、布団に入って寝ていたところ、当該製品が破裂した。○当該製品は、樹脂製本体に蓄熱剤である弱塩化ナトリウム水溶液が入った構造で、蓄熱剤に通電して発熱する製品であった。○当該製品は本体の縁の縫合部分が破れていた。○当該製品は廃棄されていたため、詳細が確認できなかった。○本体の警告表示及び取扱説明書には、「液漏れ、異常な膨れ、破裂等のおそれがあるため、蓄熱中に使用しない、布団の中で蓄熱しない。」旨、記載されている。●当該製品は、布団の中で蓄熱中に使用されたため、破裂した際に高温の液体が漏れて、火傷を負ったものと考えられるが、当該製品が確認できず、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/23)





経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000005  2020-0036  2020/01/05  (事故発生地) 栃木県	節電装置（水道凍結防止用ヒーター用）  テムコ（株）  ESS-T01N	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、屋外コンセントに接続し、出力側コネクタ一部分（刃受部）に電気温水器の水道配管を保温するための水道凍結防止用ヒーター（54W）を接続していた。○当該製品の本体部は焼損し、基板の出力側銅箔パターン上に粒状の金属溶融物が認められた。○基板上のサーモスタットや出力側コネクタ一部に焼損等の異常は認められなかった。●当該製品は、基板の銅箔パターンで短絡が発生し、出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/04/02)
A202000012  2020-0047  2020/03/24  (事故発生地) 東京都	電気冷凍庫  (株)ダイレイ  DF-300D7	飲食店で当該製品から発煙する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の外観に焼損は認められなかったが、機械室が焼損していた。○機械室の通風口の一部が破損した状態で使用されていた。○通風口の破損箇所の近傍にある温度調節器は、AC230Vが印加された電源基板の電源入力端子の基板はんだ付け部に溶融痕が生じていたほか、圧縮機用電源端子の1個が溶断して嵌合部が欠損する等して著しく焼損していた。○電源基板は、焼損した端子のはんだ付け部周辺を中心に銅箔パターンが焼失していた。○当該製品は飲食店の厨房に設置されており、毎日、水及び洗剤を使用して周囲の床を清掃していた。○取扱説明書には、「製品に直接水をかけたり、水を使って洗ったりすると、ショート、感電又は火災の原因になる。」旨、記載されている。●当該製品は、温度調節器の電源基板差込み端子部付近で異常発熱し、出火したものと推定されるが、端子部周辺の焼損は著しく、異常発熱の原因が不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/04/06)





経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000027  2020-0067  2020/03/28  (事故発生地) 東京都	焙煎機（コーヒー豆用）  ライソン（株）  KLRT-001B	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、熱風をローストコンテナ内に送風してコーヒー豆を回し、焙煎する製品で、使用者によれば、初回及び2回目の使用でコーヒー豆は回っていなかったとの申出内容であった。○ローストコンテナ内にあったコーヒー豆が焦げ、ローストコンテナ上部、上蓋等が焼損していた。○ヒーター、モーター等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○同等品でコーヒー豆の量を規定量（60g）より多い100gで焙煎する等の再現実験を行ったが、発煙及び発火は認められなかった。○取扱説明書には、「1回で焙煎できる生豆の量は40～60gである。可能焙煎量以外の量の生豆で焙煎しない。」旨、記載されている。 ●当該製品は、ローストコンテナ内のコーヒー豆が回転せず、局部的にコーヒー豆が過熱されて焼損した可能性が考えられるが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/04/09)
A202000034  2020-0083  2020/03/23  (事故発生地) 神奈川県	リチウム電池内蔵充電器  (株)ニアバイダイレクト ジャパン(現 (株)SUN VALLEY JAPAN)  RP-PB048	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品のジャンプスターター機能を用いて、バッテリーの上があった車の充電をしていたところ、出火した。○樹脂製外郭は側面部を中心に著しく焼損し、外力が加わった痕跡の有無は確認できなかった。○内蔵していた3個のリチウムイオン電池セルは著しく焼損していた。○制御基板上の複数の電気部品は脱落していたが、出火の痕跡は認められなかった。○車のバッテリーとの接続ケーブルは、一部が欠損していたが、残存するクリップ部及びケーブルに出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、内蔵のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、当該製品の焼損は著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/04/13)







経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000098  2020-0211  2020/04/30  (事故発生地) 神奈川県	電気冷温風機  (株)山善  Y A R - Z D 1 7 ( B )	当該製品を使用中、当該製品の電源プラグ部を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の電源プラグのコードプロテクター部周辺が焼損して電源プラグ内部で芯線が断線し、断線部に溶融痕が認められた。○電源プラグは断線部以外に焼損等の異常は認められず、栓刃に変形は認められなかった。○電源コードの詳細を確認できず、電源コードの欠損状況について確認できなかった。○当該製品本体に焼損は認められなかった。○当該製品の事故発生以前の詳細な使用状況については不明であった。●当該製品は、コードプロテクター部又は電源プラグ内部で芯線が断線、スパークし、出火に至ったものと推定されるが、電源コードの詳細を確認できず、芯線の欠損状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/15)
A202000103  2020-0215  2020/05/10  (事故発生地) 岐阜県	電気冷凍庫  ハイアールジャパンセルス(株)  J F - N U F 1 3 8 B	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の外観は、底面以外の焼損が強く、金属製外郭の背面側を取り外したところ、制御基板及び庫内ファンモーターが取り付けられていた箇所付近の断熱材の焼損が著しかった。○庫内ファンモーターは、焼失して確認できなかった。○制御基板は、フィルムコンデンサーの破裂が認められたが、電流ヒューズは切れておらず、付近にあった抵抗器に異常は認められなかった。○コンプレッサー、始動リレー、オーバーロードリレー、霜取りヒーター等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の確認できた部品に出火の痕跡は認められなかったが、庫内ファンモーターが確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/15)
A202000125  2020-0252  2020/04/08  (事故発生地) 沖縄県	携帯電話機(スマートフォン)  フリービット(株)(トーンモバイル(株)(現(株)ドリーム・トレイン・インターネット)ブランド)  T O N E _ m 1 5 (トーンモバイル(株)(現(株)ドリーム・トレイン・インターネット)ブランド)	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は著しく焼損しており、外郭樹脂、中カバー等の樹脂は焼失し、液晶ガラスが割れ、本体ケースは分離している状態であった。○バッテリー内のリチウムポリマー電池セルの電極体は焼損して脆くなって波打つように変形しており、外側に比べて、内側が著しく焼損しており、電極体に短絡痕の痕跡は確認できなかった。○基板等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○事故発生時、当該製品は充電中ではなく、事故発生前日には電源をオンにしてもすぐにオフになるような状態であった。●当該製品はリチウムポリマー電池セルが異常発熱して出火に至ったものと推定されるが、詳細な使用状況が不明なため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/26)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000132  2020-0260  2020/04/24  (事故発生地) 岐阜県	電子レンジ  東芝ホームアプライアンス (株) (現 東芝ホームテ クノ (株))  ER-F3	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、操作パネルの焼損が著しく、表示基板は原形をとどめていなかった。○電源基板は大部分が焼失しており、バリスター、リレー2個、トランス、コイル及び電流ヒューズ以外の部品が焼失していた。○バリスターの焼損は著しく、内部の素子に溶融が認められた。○電源基板から脱落していたリレー2個、トランス及びコイルに溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。○制御基板、高圧トランス、マグネトロン、ファンモーター等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、バリスターが短絡して異常発熱が生じた可能性が考えられるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/28)
A202000135  2020-0263  2020/05/19  (事故発生地) 福岡県	エアコン (室外機)  ダイキン工業 (株)  不明	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は全体が焼損し、樹脂製部品の大部分が焼失していた。○制御基板は著しく焼損し、一部が焼失していた。○リアクター、圧縮機、確認できたその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/28)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000138  2020-0229  2020/05/12  (事故発生地) 熊本県	ポータブルDVDプレーヤー  (株)シーブイエス  SE70S	病院で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品をACアダプターで充電しながら10分位DVDを見ていたところ、突然当該製品が停止し、再度再生ボタンを押したら「パチパチ」と火花が出て発煙した。○当該製品には、2直列のリチウムポリマー電池セルで構成されたバッテリーが本体底部に内蔵されており、その箇所の焼損が著しかった。○メイン基板は、電池セルに近い側が著しく焼損しており、一部の部品が欠落していたが、メイン基板及び残存していた電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品に付属のACアダプター及び内蔵の電池セルは、確認できなかった。●当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルが異常発熱して出火したものと推定されるが、電池セルが確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/01)
A202000139  2020-0182  2020/03/31  (事故発生地) 愛知県	ベッドフレーム(LEDライト・コンセント付)  (株)ニトリ  カルバーS LBR ヒキツキ	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、木製のヘッドボードフレームの中央下部付近から上方へ扇状に焼損していた。○LEDライト用電源コードは、複数箇所で断線しており、断線部2箇所の先端に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特定はできなかった。○LEDライト用電源コードは、60cmほど焼失していた。○LEDライト用のスイッチは、可動接点に出火の痕跡は認められなかったが、固定接点2個が焼失していた。○LED基板、コンセント及びコンセント用電源コードに溶融等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、電源コードの断線部に溶融痕が認められたが、一次痕か二次痕かの特定ができず、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/01)







経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000181  2020-0356  2020/06/03  (事故発生地) 静岡県	電気ポンプ（井戸用）  (株)川本製作所  N3-405SHN形	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は屋外に設置されており、焼損箇所に当該製品の他、当該製品の電源プラグが接続されていた延長コードがあったが、一部が確認できなかった。○当該製品は全体的に焼損が著しく、樹脂製部品の大部分が溶融していた。○モーター用のコンデンサーは、内部電極の一部が焼失しており、端子側の封止部が焼損していた。○電源コード、電源基板及びヒーター等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、コンデンサーが短絡して出火した可能性が考えられるが、全体の焼損が著しく、外部からの延焼の可能性も考えられることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/18)
A202000182  2020-0357  2020/03/24  (事故発生地) 神奈川県	電気温風機  (株)ディンプレックス・ジャパン(現(株)バーグマンが事業承継)  MCS12J	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者が当該製品のスイッチを入れて外出し、帰宅したところ、当該製品から出火していた。○当該製品の焼損は著しく、脚部以外の樹脂部材は焼失していた。○電源コードは一部が断線して溶融痕が認められたが、使用時に繰り返し応力が加えられるような箇所ではなかった。○操作スイッチ、LED基板等の電気部品は確認できなかった。○ヒーター、ファンモーター、電源基板、内部配線、電源プラグ等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があり、事故発生時の詳細な状況も不明なことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/18)
A202000192  2020-0373  2020/05/19  (事故発生地) 福岡県	リチウム電池内蔵充電器  (株)エアーージェイ  MB-SC10000WH	当該製品に他社製のUSBケーブルを接続したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の外部樹脂は焼損しており、端子部を含む基板付近の外部が著しく焼損していた。○当該製品内蔵の2個のリチウムポリマー電池セルは焼損し、内部の電極体は著しく焼損していた。○端子部を含む基板は、確認できなかった。●当該製品は、内蔵のリチウムポリマー電池セルから出火したものと推定されるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/23)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000196  2020-0375  2019/12/24  (事故発生地) 東京都	コンセント  松下電工(株)又はパナソニック電工(株)(現パナソニック(株))  WN1302	当該製品に他社製の電動歯ブラシの充電器を接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A201901030と同一事故)	調査の結果、○当該製品は、片側の樹脂製部品が焼失していた。○刃受金具2個はいずれも焼損し、変色が認められ、焼損が著しい側の刃受金具のみが変形していた。○刃受金具の受け刃に、溶融等の出火の痕跡は認められなかった。○焼損が著しい側の刃受金具は、屋内配線接続部2箇所のうち1箇所に、局所的な焼損及び溶融が認められた。○錠ばねは、確認できなかった。●当該製品は、屋内配線接続部で接触不良が生じて異常発熱し、焼損したものと考えられるが、錠ばねが確認できず、施工状況も不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/24)
A202000207  2020-0378  2020/06/15  (事故発生地) 兵庫県	エアコン  三菱電機(株)  MSZ-LX40FS	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者が当該製品の電源を入れたところ、10秒後に異音とともに白煙が出て出火したため、水を掛けて消火した。○当該製品はファンモーターのコネクター接続部付近が著しく焼損していたが、端子台、制御基板等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○ファンモーターのコネクター部は電源端子と接地端子間が焼損しており、コネクター部は原形をとどめていなかった○当該製品は、2018年夏にエアコン洗浄事業者(業者名等の詳細は不明)によってエアコン洗浄が行われていた。○当該製品内部部品表面の元素分析の結果、エアコン洗浄剤の付着を示すような元素は検出されなかった。●当該製品は、ファンモーターのコネクター接続部でトラッキング現象が生じて出火に至ったものと推定されるが、詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/26)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000225  2020-0361  2020/06/13  (事故発生地) 三重県	延長コード  大和電器(株)  LPE-S105	店舗で当該製品が焼損する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品の電源プラグはコンセントに接続されていたが、コードコネクターボディには何も接続されていなかった。○当該製品は、コードコネクターボディに焼損が認められたが、電源プラグ及び電源コードに焼損は認められなかった。○コードコネクターボディは、刃受金具が両極とも内側の根元部分が溶融しており、一方の刃受金具は溶断し、一部が焼失していた。○溶断していない刃受金具に、異常な開きは認められなかった。○溶断していた刃受金具の栓刃接触部は、確認できた部分にスパーク痕等の接触不良の痕跡は認められなかったが、焼失により一部が確認できなかった。○刃受金具と芯線のカシメ部分に溶融等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、コードコネクターボディ内部の刃受金具間でトラッキング現象が生じて異常発熱が生じ、出火に至ったものと推定されるが、焼損が著しく、刃受金具の一部が焼失して確認できないことから、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/06)
A202000227  2020-0447  2020/07/05  (事故発生地) 兵庫県	リチウム電池内蔵充電器  (株) エアージェイ  MB-MC6000BK	電車内で当該製品に携帯電話機(スマートフォン)を接続し充電中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○電車内で使用者が当該製品とスマートフォンを手に持ち、当該製品でスマートフォンを充電していたところ、突然、当該製品から発煙し、出火したため、使用者は当該製品を床に投げ捨てた。○使用者は当該製品を靴で複数回叩いて、足で踏みつけて消火した。○当該製品の焼損は著しく、保護回路基板、樹脂製外郭ケース、リチウムポリマー電池セルの3つに分かれた状態であった。○保護回路基板に出火の痕跡は認められなかった。○電池セルは、電極体の焼損が著しく固着していた。●当該製品は、内部のリチウムポリマー電池セルに内部短絡が発生して異常発熱し、出火に至ったものと推定されるが、焼損が著しく、事故発生時の状態が確認できなかったことから、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/07)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000247  2020-0469  2019/06/23  (事故発生地) 東京都	電子レンジ  (株) コイズミ  WBP-TP-660	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は車載用としても使用可能な電子レンジである。○当該製品の背面の樹脂製外郭が焼損し、背面側に内蔵されていた高圧回路基板及び制御基板が著しく焼損していた。○高圧回路基板は、ほとんどの銅箔パターンが焼失しており、基材の2か所が欠損し、欠損部近傍のダイオード2個が脱落していた。○高圧回路基板のダイオードは、マグネトロン電源電圧の印加で直列接続されており、ダイオード8個のうちの2個は脱落して確認できず、残りの8個も詳細は確認できなかった。○高圧回路基板は、庫内から排気される水蒸気の通り道にあった。○高圧回路基板の下方に隣接する制御基板は、上方を中心に焼損し、実装部品が多数脱落し、銅箔パターンが焼失しているが、基材の穴空きは認められなかった。○インバーター基板、マグネトロン等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品は事故発生の4年前に中古品として購入されたもので、それ以前の使用状況については不明であった。●当該製品は、高圧回路基板が異常発熱して焼損したものと推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/10)
A202000252  2020-0240  2020/04/24  (事故発生地) 熊本県	リチウム電池内蔵充電器  アンカー・ジャパン(株)  A1310041	火災報知器が作動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。	調査の結果、○事故発生時、他社製ACアダプターを使用して当該製品を充電していたとの申出内容であった。○当該製品は、アルミケースが著しく焼損し、コネクタ側が溶融し、リチウムイオン電池セルの一部が露出していた。○内蔵している3個の電池セルは側面に開裂が認められ、内部の電極体は著しく焼損し、固着して脆くなっており、電極体を展開することができなかった。○当該製品の制御基板、表示基板及び当該製品に接続されていたACアダプターは確認できなかった。●当該製品のリチウムイオン電池セルが異常発熱して出火に至ったものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/13)







経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000310  2020-0586  2020/03/08  (事故発生地) 兵庫県	ノートパソコン  (株)日本HP  15-a b 2 5 4 T U	事務所で、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、工場内の机上側に置かれており、事故発生時は使用されていないが、電源が入っていた。○当該製品は焼損が著しく、樹脂部品は焼失しており、原形をとどめていなかった。○内部基板は全体的に著しく焼損していたが、穴空き等の出火の痕跡は認められなかった。○バッテリーは外郭樹脂が焼失しており、4個のリチウムイオン電池セルは焼損し、1個は外装缶が開裂して電極体は飛散していた。●当該製品のリチウムイオンバッテリーから出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/31)
A202000315  2020-0575  2020/07/27  (事故発生地) 石川県	エアコン(室外機)  ダイキン工業(株)  R36BDV	社内で当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。	調査の結果、○運転していたエアコン室内機が停止し、当該製品の専用ブレーカーが切れていたため、ブレーカーを入れ直したが数秒後に切れ、再度入れ直したところ再び切れた後、当該製品から出火しているのを職員が発見し消火器で消火した。○当該製品は、電装部周辺に焼損が認められた。○当該製品側面の電源入力部の端子盤に著しい焼損が認められ、端子盤内部の銅板が一部焼失していた。○当該端子盤の入力部で、電源線2本のうちの1本に断線及び溶融が認められた。○基板、リアクター、ファンモーター、圧縮機等のその他の電気部品に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、電源入力部の端子盤でトラッキング現象が発生したため出火したものと考えられるが、端子盤の焼損が著しく、トラッキング現象が生じた原因は不明であり、使用者がブレーカーを入れ直したことも事故発生に影響した可能性があることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/08/03)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000323  2020-0612  2020/07/22  (事故発生地) 大阪府	電気掃除機  パナソニック（株）  MC-D25CP	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。	調査の結果、○使用者は、当該製品を使用してカーペットを掃除していたところ、当該製品から火花が発生してズボンの一部が燃えたため、右大腿部に火傷を負った。○当該製品は、ハンディタイプの電気掃除機で、スタンド部に電源コードを巻き付けて保管することができる製品である。○当該製品は、本体側プロテクターの端部で電源コード片極側の被覆に穴空きが認められたが、当該箇所以外に異常は認められなかった。○電源コードの穴空き箇所では、片極側の芯線が完全に断線しており、複数の素線の先端には熔融痕が認められた。○本体側プロテクターは、約25%が本体外部に出ていたが、約75%は本体内部にあり、外郭樹脂内側のリブにはめ込まれて固定されていた。○取扱説明書には、「出火に至るおそれがあるため、電源コードを傷付けない。無理に曲げたり、引っ張ったりしない。」旨、記載されている。●当該製品は、電源コードが本体口出部にあるプロテクターの端部で断線し、スパークが生じて出火に至ったものと推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/08/04)
A202000347  2020-0576  2020/07/24  (事故発生地) 大阪府	エアコン  三菱電機（株）  MSZ-SV22R	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。	調査の結果、○当該製品は全体的に焼損が著しく、樹脂部の大部分が焼失していた。○電源基板の焼損は著しく、電源入力部付近の基板は焼失して確認できなかった。○電源基板は板金製のボックスに覆われる構造であった。○ファンモーター等のその他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は電源基板から出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があるため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/08/11)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000373  2020-0701  2020/06/11  (事故発生地) 熊本県	延長コード  正和電工(株)(トラスコ中山(株)ブランド)  TKC15-103P(トラスコ中山(株)ブランド)	工場で当該製品に複数の電気製品を接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A202000267と同一事故)	調査の結果、○当該製品は、定格容量1500Wの樹脂モールドされた3口のマルチタップを有する長さ10mの延長コードで、事故発生時、スポットクーラー及び電動工具用バッテリー充電器が接続されていたが、スポットクーラーは電源オフにしており、消費電力は少なかった。○マルチタップは著しく焼損し、充電器のプラグが刃受金具から脱落した状態で、溶融した周辺樹脂に埋没していた。○マルチタップ内部の芯線と刃受金具に溶融痕が認められ、刃受金具の一部は回収されず、確認できなかった。○電源コードは絶縁被覆が焼失し3か所断線していたが、溶融痕は認められなかった。○電源プラグは焼損していなかった。○当該製品に接続されていた電動工具用バッテリー充電器で充電されていたバッテリーが著しく焼損していた。○当該製品に接続されていたスポットクーラーは回収されず、製造事業者等は不明であった。●当該製品で充電されていたバッテリーからの延焼により焼損した可能性が考えられるが、当該製品の焼損は著しく、マルチタップの刃受金具に溶融痕が認められ、その一部が確認できなかったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/08/19)
A202000376  2020-0727  2020/07/02  (事故発生地) 静岡県	照明器具  松下電工(株)(現 パナソニック(株))  HH2259XGPL	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A202000319と同一事故)	調査の結果、○当該製品は、蛍光灯用照明器具であるが、蛍光灯用照明器具対応として販売されていた他社製環形LEDランプ2本(30W型、32W型)が取り付けられて使用されていた。○当該製品は全体的に焼損しており、樹脂製セードは焼失していた。○電源スイッチは、接点に溶融痕が認められ、端子の一部が焼失していた。○内部配線及び安定器2個に出火の痕跡は認められなかった。○32W側安定器の電流ヒューズは切れていた。○32W型LEDランプは焼損が著しく、事業者名及び型式は特定できなかった。○30W型のLEDランプに出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、電源スイッチで接触不良が生じて異常発熱し、焼損した可能性又は当該製品に取り付けられていた32W型LEDランプから出火し、類焼した可能性が考えられるが、当該製品に取り付けられていた32W型LEDランプの焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/08/20)







経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000425  2020-0810  2020/09/02  (事故発生地) 東京都	ノートパソコン  (株)東芝(現 Dyna book(株))  dynabook T 451/35DW	当該製品のACアダプター部を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品のACアダプターが当該製品に接続していない状態でDCプラグ付近から出火したとの申出内容であった。○ACアダプターは全体的に焼損し、DCプラグ部の焼損が著しかった。○焼損したDCプラグ部に端子金具は確認できなかった。○ACアダプターを分解して内部を確認した結果、基板に焼損等は認められず、ヒューズは切れていなかった。●当該製品のACアダプターのDCプラグ付近から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/09/11)
A202000427  2020-0812  2020/07/11  (事故発生地) 兵庫県	エアコン  ダイキン工業(株)  AN71NRP-W(推定)	当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。	調査の結果、○事故発生時、当該製品はコンセントに接続されていたが、使用されていなかった。○当該製品は全体的に著しく焼損しており、当該製品の電源プラグ、モーター、制御基板及びコンセントのみが残存していた。○電源プラグは栓刃のカシメ接続部付近で損傷していたが、カシメ接続部に出火の痕跡は認められなかった。○電源プラグの異極側の栓刃及びモーターの詳細は確認できなかった。●当該製品の焼損は著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/09/11)







経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000475  2020-0915  2020/09/21  (事故発生地) 大阪府	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)  三洋電機(株)(パナソニック(株)ブランド)  SS1-TL40A2	当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者は脱衣所に設置された当該製品からの発煙を確認したため、内部配線を外して対応した。○当該製品の外観上、天面にすずの付着は認められたが、その他の箇所に異常は認められなかった。○製品内部は、制御基板及び表示部に焼損は認められなかったが、奥側の電源基板に焼損が認められた。○電源基板はパワーモジュール及び昇圧側電解コンデンサー付近で焼損が著しく、パワーモジュールは短絡が認められ、一部の電解コンデンサーは防爆弁が開いていた。○制御基板の昇圧側電圧制御用ICはゲインが約42%まで低下していたが、ICの耐湿性について詳細は確認できなかった。○据付工事説明書には、「出火のおそれがあるため、脱衣所等の高温多湿の場所に設置しない。」旨、記載されている。●当該製品は、直流昇圧回路の出力側に装着された電解コンデンサーの電圧制御用ICが故障したことで、電解コンデンサーやパワーモジュールに過電圧が印加されて焼損したものと推定されるが、電圧制御用ICが故障した原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/10/01)
A202000491  2020-0945  2020/09/24  (事故発生地) 東京都	電気マット  三洋電機(株)  DM-N10F	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。	調査の結果、○当該製品は延長コード3本を介して、壁コンセントに接続され、介護用電動ベッドの上に敷かれており、周辺には他の電気製品が複数設置されていた。○当該製品のマットは一部が焼失していた。○当該製品のヒーター線は複数箇所で断線し、一部が焼失していた。○コントローラーに内蔵されている温度ヒューズは切れていた。○コネクター、コネクター受け、コントローラー、電源コード及び電源プラグに出火の痕跡は認められなかった。○当該製品周辺に設置されていた電気製品の焼損状況は不明である。○取扱説明書には、「就寝暖房器具として使用しない。」「1日1回は必ずマットを広げ直す。」旨、記載されているが、ふだん使用者は当該製品をベッドに敷いたまま就寝していた。●当該製品のヒーター線の異常発熱により出火した可能性が考えられるが、事故発生時の詳細な状況が不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/10/09)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000519  2020-1018  2020/08/19  (事故発生地) 千葉県	パワーコンディショナ(太陽光発電システム用)  三洋電機(株)  SSI-TL40A2	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生していた。	調査の結果、○当該製品は、脱衣所の壁に設置されていたが、外観に焼損は認められなかった。○メイン基板の直流昇圧回路の出力側に装着された電解コンデンサーに、防爆弁が作動して電解液が噴出した痕跡及び外装の膨張が認められた。○制御基板上の直流昇圧回路の電圧制御用ICの電圧読み込み値が、正常値の半分以下となっており、特性に異常が認められた。○表示基板、制御基板、リアクター、電力変換モジュール、端子台及び内部配線に出火の痕跡は認められなかった。○取扱説明書及び据付工事説明書には、「高温、多湿、ほこりの多い脱衣所等に設置しない。」旨、記載されている。●当該製品は、直流昇圧回路出力側に装着された電解コンデンサーの電圧制御用ICが故障したことで、電解コンデンサーに過電圧が加わり、電解コンデンサーが過熱し、内圧が上昇して防爆弁が作動し、高温の電解液が外部に噴出したため、電解液が基板に付着して絶縁性が低下し、トラッキング現象が生じて出火したものと推定されるが、電圧制御用ICが故障した原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/10/20)
A202000531  2020-1052  2020/10/01  (事故発生地) 大阪府	デスクトップパソコン  富士通(株)(現 富士通クライアントコンピューティング(株))  FMVD30012P	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A202000565、A202000566と同一事故)	調査の結果、○従業員が出社したところ、事務所内が燃えており、当該製品及び当該製品背面のサービコンセントに接続されていた液晶ディスプレイモニター及び向かい合った位置にある別の液晶ディスプレイモニターが焼損し、事務所の天井に延焼していた。○当該製品は、本体内部に出火の痕跡は認められなかったが、本体背面が焼損していた。○当該製品の電源コードは、本体背面のインレットから約10cmの位置で断線していたが、断線部に溶融痕は認められなかった。○電源コードの断線部から電源プラグまでの部分は確認できなかった。○2台の液晶ディスプレイモニターの焼損は著しく、電源コード等の電気部品は一部確認できなかった。●当該製品は、本体背面付近から出火したものと考えられるが、電源コードの断線部から電源プラグまでの部分が確認できず、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/10/26)

















経済産業省及び消費者庁管理番号 NTE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000674  2020-1301  2020/12/01  (事故発生地) 大阪府	エアコン  (株)富士通ゼネラル  AS-288HE6	店舗の倉庫で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は掃き出し窓上部の壁面に設置されており、事故発生時は使用されていなかった。○当該製品は、正面左側の一部を除き、外郭樹脂が全体的に著しく焼損しており、熱交換器が露出していた。○ステッピングモーター及びファンモーターは原形をとどめており、出火の痕跡は認められなかった。○制御基板、端子台等の電気部品は確認できなかった。○エアコン室外機は、当該製品と同じ掃き出し窓のベランダ側に設置されており、掃き出し窓と反対側の正面側が著しく焼損していた。○内外連絡線及び配管も焼損しており、掃き出し窓のガラスは割れていた。○事故発生前に室外機上の灰皿にあったたばこの吸い殻を処理したとの申出内容であったが、ベランダ床面には灰皿と吸い殻が残っていた。●当該製品の残存する電気部品に出火の痕跡は認められなかったが、焼損が著しく、確認できない部品があり、外部からの延焼の可能性も考えられることから、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/15)
A202000682  2020-1306  2020/12/04  (事故発生地) 静岡県	電気ストーブ  (株)ミュージーコーポレーション(株)山善ブランド)  SDS-808(株)山善ブランド)	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者は、当該製品を多頭飼いしているベットの暖房用として、夕方から翌朝まで毎日使用していたとの申出内容であった。○当該製品が置かれていた場所の床が局所的に焼損し、床材が焼け抜けていた。○当該製品は焼損が著しく、樹脂製部品は焼失していた。○ヒーター管に異常は認められなかったが、溶融したアルミ製反射板がヒーター管の背面側に付着していた。○電源スイッチは焼損し、通電状態は確認できなかったが、確認できた固定接点及び可動接点に溶融痕等の出火の痕跡は認められなかった。○転倒時オフスイッチは、樹脂製ケースが焼失していたが、内部のマイクロスイッチの可動接点に固定接点の金属が溶着した様相が認められた。●当該製品は、転倒時オフスイッチの接点が溶着したことに加え、当該製品を夜間のベットの暖房用に使用していたため、ベットが当該製品を前方に転倒させた際に電源が切れず、床が加熱されて出火に至ったものと推定されるが、詳細な使用状況が不明であり、接点が溶着した原因の特定ができなかったことから、製品起因が否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/16)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000686  2020-1314  2020/12/08  (事故発生地) 大阪府	電気温風機（セラミックファンヒーター）  (株) ミュージコーポレーション（株）山善ブランド）  U F I - T 1 2 0 1（株）山善ブランド）	施設で火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。	調査の結果、○当該製品は間仕切りされた物置の一角に置かれており、使用者は当該製品を毎日1～2時間使用していたが、首振り機能は使用していないとの申出内容であった。○当該製品は中古品で、使用者が4～5年前にリサイクル店で購入し、老人ホームに持ち込んだものであった。○当該製品は台座部に焼損が認められたが、その他の箇所に焼損は認められなかった。○台座部の内部では、片極側の電源線が首振り機構部の金属製固定板付近で断線しており、断線部に溶融痕が認められた。○ヒーター、ファンモーター、転倒時オフスイッチ、出力切替スイッチ、タイマー等の電気部品に異常は認められなかった。●当該製品は、首振り機構部の金属製固定板付近で電源線が断線し、出火に至ったものと推定されるが、事故発生以前の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/17)
A202000691  2020-1319  2020/12/12  (事故発生地) 兵庫県	電気掃除機（充電式、モップ型）  マリン商事（株）  E I - 7 0 2 6 6	当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品の隣に他社製充電式掃除機が置かれており、当該製品のACアダプターと他社製掃除機のACアダプターは、同じ延長コードに接続されていた。○当該製品は全体的に著しく焼損しており、リチウムイオン電池セル2個及びハンドル部は残存していたが、内部基板は確認できなかった。○2個の電池セルのうちの1個は破裂して封口部がなくなっており、電極体は外装缶から飛び出して確認できなかった。○当該製品のACアダプターのDCプラグは残存していたが、他社製充電式掃除機の方はDCプラグが確認できなかった。○他社製充電式掃除機のACアダプターは、当該製品のACアダプターより出力電圧が高く、当該製品本体にも接続可能であった。○他社製充電式掃除機に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、他社製充電式掃除機のACアダプターで充電されたため、過充電となって異常発熱し、出火に至った可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/18)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000712  2020-1356  2020/11/22  (事故発生地) 奈良県	ノートパソコン  パナソニック（株）  CF-RZ6D2LLC	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○出火推定箇所の机上で当該製品が発見され、机上にはモニター、電気スタンド等の電気製品のほか、紙の書類も置かれており、いずれも著しく焼損していた。○事故発生時、当該製品のあった部屋は無人で、当該製品の電源はオフになっていた。○当該製品は全体的に焼損しており、バッテリーは脱落していた。○バッテリーは樹脂製外殻が焼失しており、内蔵のリチウムイオン電池セルはアルミ外装缶の溶融、電極体の焼失及び露出が認められた。●当該製品は、バッテリー内部のリチウムイオン電池セルから出火したものと考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/23)
A202000731  2020-1290  2020/11/16  (事故発生地) 滋賀県	電気洗濯機  (株) ケーズウェーブ  Duo2.5	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。          (火災)	調査の結果、○当該製品を使用した後、蓋を開けて放置していたところ、当該製品から出火したとの申出内容であった。○当該製品は全体的に著しく焼損しており、モーター、洗濯槽、電源コード及び細切れに断線した配線数本が残存していた。○残存する配線の一部に溶融痕が認められた。○モーター用コンデンサーは焼失しており確認できなかった。○蓋スイッチは、可動切片が一部焼失していた。○当該製品は屋外に設置されていたが、取扱説明書には、「直射日光下や雨が当たる場所で使用しない。」旨、記載されている。●当該製品から出火したものと推定されるが、焼損が著しく、確認できない部品があったことから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/28)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000738  2020-1334  2020/11/29  (事故発生地) 京都府	シュレッター  フェローズジャパン(株)  B-131C	事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○無人であった事務所の40㎡を焼損する火災が発生し、焼損の著しい箇所に当該製品があった。○当該製品は常に電源が入っており、細断可能な状態で置かれていた。○当該製品は全体的に著しく焼損し、樹脂部品の大部分が焼失していた。○細断部は樹脂部品の一部が残存しており、細断紙投入口付近の禁止図記号及び細断センサーも残存していた。○制御基板は焼損が著しく、大部分が焼失していた。○モーター及びモーター用コンデンサーに出火の痕跡は認められなかった。○電源コードは電源プラグから十数cm離れた箇所で断線しており、断線部に溶融痕が認められたが、本体側の大部分は焼失し、確認できなかった。●当該製品は、電源コードの途中で断線して短絡し、出火に至ったものと考えられるが、焼損が著しく、確認できない部品があったこと、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2021/01/05)
A202000752  2020-1420  2020/12/25  (事故発生地) 大阪府	ポータブルブルーレイプレーヤー  ソニーイーエムシーエス(株)(現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株))  BDP-SX910	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。	調査の結果、○居室は物が多く雑然としており、当該製品は焼損が著しい箇所から発見された。○当該製品の外郭は、リチウムイオン電池セル格納部及び背面のヒンジ部の樹脂が著しく焼損していたが、その他の箇所は樹脂が残存していた。○電池セルは4個全てが焼損して本体から外れており、そのうちの1個は封口体が外れて電極体が飛び出していた。○飛び出した電極体は、電池セルの封口部側とは逆方向に付着しており、外郭樹脂が焼損した後に電池セルが焼損した可能性が考えられた。○本体の内部基板及びACアダプターに出火の痕跡は認められなかった。○当該製品はACアダプターが接続されていたが、ACアダプターがコンセントに接続されていたか否かは不明であった。●当該製品は、外部からの延焼又は異常発熱によって内蔵のリチウムイオン電池セルが焼損し、出火したものと考えられるが、焼損が著しく、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2021/01/07)





経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000844  2020-1530  2021/01/20  (事故発生地) 静岡県	エアコン  三菱電機(株)  MSZ-J22T	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○当該製品は、風が出ないなど調子が悪く、事故発生時は使用していなかったとの申出内容であった。○当該製品の焼損は著しく、樹脂製外郭は全て溶融していた。○金属製基板ボックス内にある端子台及び端子台基板は、全体的に焼損しており、出火の痕跡は認められなかったが、端子台基板の上の電流ヒューズは切れていた。○電源基板の焼損は著しく、複数箇所破断し、基板の上の電気部品の大部分は脱落して確認できなかった。○端子台基板の上のフィルムコンデンサーは破裂していたが、両極のメタリコンに溶融は認められなかった。○電源コード、ファンモーター、制御基板等、その他の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品は、確認できた部品に出火の痕跡は認められなかったが、電流ヒューズが切れており、内部の電気回路に異常があった可能性が考えられるため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2021/02/03)
A202000892  2020-1681  2021/01/29  (事故発生地) 大阪府	ノートパソコン  (株)日本HP  HP 255 G7	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○使用者は、人材派遣会社から貸与された当該製品が起動しなかったため、会社に回収を申請し、回収時刻直前に当該製品にACアダプターを接続し、電源を入れた状態で置いていたところ、当該製品から出火しているのを発見した。○本体は天板側の焼損が比較的軽微なのに対し、底面板の焼損が著しく、バッテリー格納部付近に著しい焼損が認められた。○ACアダプター及び回路基板等の電気部品に出火の痕跡は認められなかった。○当該製品の底面板固定ねじを覆う滑り止めゴムが見当たらず、仕様と異なる位置にねじが締結されていた。○当該製品内にバッテリーは認められず、本体にも電極体焼損物の残存は確認できなかった。○使用者は当該製品の分解の有無については記憶にないと申出内容であった。○会社によれば、使用者は以前にもノートパソコンが起動しないと回収を申請しており、回収したノートパソコンを確認した結果、分解と配線切断の痕跡が認められた。●当該製品は、使用者が底面板を外して分解した際、バッテリーのリチウムイオン電池セルが異常発熱して焼損し、出火に至った可能性が考えられるが、当該製品内にバッテリーが確認できず、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2021/02/18)















































経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201900734  2019-1500  2011/02/05  (事故発生地) 神奈川県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A63SL	当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、顔を負傷した。	調査の結果、○当該製品は、メインパイプのドライブユニット取付けブラケット(ハンガラグ)付近で、メインパイプの左右の溶接際を起点として破断していた。○当該製品のメインパイプの板厚は図面通りの2.2mmであり、表面硬度は管理規格範囲内であった。○同型フレームを用いたBAA基準のペダル踏力を想定した耐久試験では、規格回数である10万回を満たしていた。●当該製品は、メインパイプの溶接部に亀裂が発生し、走行時の繰り返し荷重により亀裂が進行して破断に至ったものと推定されるが、亀裂が発生した時期及び原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/10/30)
A201900765  2019-1544  2016/03/18  (事故発生地) 大阪府	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6L7	当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、負傷した。	調査の結果、○当該製品の破断部は、メインパイプのドライブユニット取付けブラケット(ハンガラグ)付近で、メインパイプの左右の溶接際を起点として疲労破壊が進展し、破面上部が最終破断部であった。○当該型式品のメインパイプの板厚は、2.2mmであった。○同型フレームを用い、JIS D 9301に定めるフレームに関する各種試験を行った結果、基準を満たしていた。●当該製品は、メインパイプの溶接部に亀裂が発生し、走行時の繰り返し荷重により亀裂が進行して破断に至ったものと推定されるが、亀裂が発生した時期及び原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/11/06)











経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901115  2019-2154  2019/12/07  (事故発生地) 福岡県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A4L60	使用者(80歳代)が当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、転倒、左肩を負傷した。	調査の結果、○使用者が当該製品で走行中、歩道から車道へ移動する際、自動車を避けようとしてハンドルを切ったが、その際にハンドルをとられて転倒した。○当該製品は、ハンドルロック及びサークルロックが装備され、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○ハンドルロックのケースは破損していなかった。○当該製品を確認できず、事故発生時の詳細な状況も不明であった。●当該製品を確認できず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/04)
A201901141  2019-2196  2019/11/09  (事故発生地) 香川県	自転車  ブリヂストンサイクル(株)  CC40TP	店舗の駐車場で使用者(80歳代)が当該製品に乗車しようとしたところ、転倒し、左足を負傷した。	調査の結果、○使用者は、当該製品のペダルに左足を乗せ、ケンケン乗りをしたところ、ハンドルが左に切れて転倒したとの申出内容であった。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○当該製品の前輪、前ホーク、前泥よけステー及びフレームに変形や異物を巻き込んだ痕跡等の異常は認められなかった。○後ブレーキワイヤーは、ブレーキレバー根元付近で屈曲し、ハンドルのグリップが正規の位置からずれていたが、走行時に影響を与える異常は認められなかった。○ハンドルロック機構は正常に動作し、インジケータの表示も正常であった。○ハンドルロック、サークルロック及び連動ワイヤーに破損はなく、正常に動作し、異常は認められなかった。○当該製品での走行試験及び左足をペダルに乗せてケンケン乗りを行ったが、ハンドルの操縦性に異常はなく、発進、減速及び停止時を含め、走行に異常は認められなかった。●当該製品の外観や走行性能に異常は認められず、製品に起因しない事故と考えられるが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/02/12)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201901209  2019-2335  2020/02/21  (事故発生地) 滋賀県	歩行車  ユーバ産業(株)  AR-428E	施設で使用者(80歳代)が当該製品を使用中、転倒し、左足を負傷した。	調査の結果、○サービス付き高齢者住宅の平たんな廊下で当該製品を使用中、左後脚フレームが破断して転倒し、左大腿骨頸部を骨折した。○左後脚フレームの破断面は、内側の溶接ビード付近に繰り返しの応力負荷により亀裂が伸展したことを示すストライエーション(縞状模様)及び外側に延性破壊を示すディンプルが認められ、右後脚フレームの当該箇所も亀裂が認められた。○後脚フレームはアルミニウム合金(A6063T5)製であった。○当該製品は中古のレンタル品であり、使用開始まで3回レンタルされていた。○取扱説明書には、「車体の破損や異常を発見したときは、直ちに使用を中止する。そのまま使用すると重大な事故につながる恐れがある。」旨、記載されている。●当該製品は、後脚フレームの内側の溶接ビード付近に何らかの要因で亀裂が発生し、使用に伴う上方からの繰り返し荷重により左側後脚フレームの亀裂が内側から外側に向かって伸展し、破断に至ったものと推定されるが、当該製品は中古のレンタル品であり、過去の使用状況等が不明であることから、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/06)
A201901210  2019-2336  2019/02/07  (事故発生地) 埼玉県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6N8	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、人を避けようとしたところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。	調査の結果、○使用者は、当該製品で道路を走行中、前を歩いていた人を避けようとしたところ、ハンドルが勢いよく回転してバランスを崩し、転倒したとの申出内容であった。○当該製品は、ハンドルロック及びサークルロックが装備され、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造である。○当該製品のハンドルロックのケースに破損は認められなかった。○当該製品のサークルロックの摺動状況は不明であった。○当該製品を確認できず、事故発生時の詳細な状況も不明であった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/06)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A201901224  2019-2367  2020/02/19  (事故発生地) 千葉県	自転車  (株)丸石サイクル  APST706VW	当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、左肘を負傷した。	調査の結果、○当該製品で車道を走行中、急に前輪がロックして前方に転倒し、左肘を負傷したとの申出内容であった。○前かご後ろ側の背面固定プレートが破断して分離しており、前かご全体に多数の傷及び変形が、ディレーラーガードに多数の傷が認められた。○右前ホーク足のつめ部から前ハブ軸が外れていた。○前ハブ軸の左右の雄ねじに異常は認められず、右前ハブ軸からナット類を取り外すと、前かごステアーから外側のハブ軸のねじ山にほこりの付着が2山ほど認められた。○左右の前ホーク足のつめ部分の外側に、脱落防止金具が圧着した痕跡が、同内側に前ハブナットが圧着した痕跡が認められた。○前ハブナットのフランジ部分に溝があり、雌ねじに欠け、削れ等の異常は認められなかった。○左右の前ハブ軸の前かごステアー、前ホーク等に一度固定された痕跡があり、組立て時に塗布される締め付けチェックの白マーカーが塗布されているのが認められた。●当該製品は、右前ホーク足に前ハブ軸を固定しているハブナットの締め付けが緩い状態で走行していたことにより、右前ホーク足つめ部から前ハブ軸が外れて右ブレーキブロックとタイヤが接触して急制動が掛かり、前方に転倒した可能性が考えられるが、ハブナットが緩んだ時期及び原因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/12)
A201901250  2019-2415  2020/01/13  (事故発生地) 広島県	自転車用タイヤ  ブリヂストンサイクル(株)  R1X-7023	使用者(70歳代)が当該製品を装着した自転車で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。	調査の結果、○使用者は、当該製品を前輪に装着した自転車で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。また、転倒後、前輪に装着した当該製品がリムから外れ掛かっていたとの申出内容であった。○当該製品は、ロードバイク専用の軽量タイヤで、取扱説明書には、「ホイールの推奨リム内幅13~15mm、最大空気圧900kPa、推奨空気圧は750~800kPa」と記載されており、使用者は、リム内幅15mm、空気圧約800kPaで使用していた。○当該製品は、社外品のホイールに組み付けられていたが、正常に組み付けられた状態であり、これらにパンク、破損、振れ等の異常は認められなかった。○当該製品を同等品のホイールに組み込んでJIS K 6302「自転車タイヤ」のリム外れ強さ試験を行ったところ、リム外れ等の異常は生じなかった。●当該製品に異常は認められなかったが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/03/24)







経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000109  2020-0225  2020/03/30  (事故発生地) 神奈川県	自転車  ブリヂストンサイクル(株)  BSU63S	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、後ブレーキを掛けたところ、転倒し、背中を負傷した。	調査の結果、○自宅近くの学校の辺りで止まろうとして後ブレーキを掛けたところ、前輪が左に傾いて回転して転倒した。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/20)
A202000134  2020-0262  2020/03/13  (事故発生地) 神奈川県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6D84	当該製品で走行中、転倒し、胸部を負傷した。	調査の結果、○使用者が、当該製品で駅前の交差点を走行中、使用者の不注意で縁石にぶつかり転倒したとの申出内容であった。○当該製品は、2019年6月24日からハンドルロックに関してリコールされているリコール対象型式であったが、事故発生前に、当該製品の無償点検、改修を実施していたか不明である。○ハンドルロックのケースは破損しておらず、事故発生時にハンドルロックは掛かっていなかったとの使用者の申出内容であった。○当該製品及び事故発生時の詳細な状況は確認できなかった。●当該製品を確認できず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/05/28)





経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000203  2020-0390  2019/09/21  (事故発生地) 大阪府	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6L60	使用者(70歳代)が当該製品で走行中、自転車に衝突し、転倒、左足を負傷した。	調査の結果、○使用者は、当該製品で走行中に自宅付近の曲がり角で自転車と衝突して転倒した。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であったが、ハンドルロックのケースは破損していなかった。○当該製品の前後及び後輪の回転に異常は認められなかった。○当該製品の前後、前ホーク及び前泥よけステーに異物の巻き込みによる損傷や痕跡は認められなかった。○ハンドルのヘッド機構にがたつきはなく、回転も円滑であった。○当該製品を用いた試験員による走行試験(直線、スラローム、発進及び停止)で異常は認められなかった。○当該製品は、かんぬきの摺動に抵抗があり、スライダーケース内部にほこり等の汚れが付着していたが、サークルロック、連動ワイヤー及びハンドルロックの挙動に異常は認められなかった。○使用者からは、ハンドル操作に関する証言はなかった。●当該製品は、走行試験及び機構部品などに異常が認められないことから、自転車同士による衝突事故と考えられるが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/06/26)
A202000268  2020-0526  2020/04/09  (事故発生地) 福岡県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6D85	使用者(80歳代)が当該製品を下り坂で使用中、転倒し、右足を負傷した。	調査の結果、○当該製品で、自宅駐車場から道路に出るスロープを下っていたところ、滑って転倒したとの申出内容であった。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○ハンドルロックのケースは、破損していなかった。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/20)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000269  2020-0527  2015/04/28  (事故発生地) 北海道	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6R14	当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、胸を負傷した。          (重傷)	調査の結果、○当該製品で下り坂を走行中、坂の下から車が来たため慌てて前ブレーキを強く掛けてしまい、前輪がロックし、転倒、胸を負傷した。○使用者は、十数年ぶりの自転車操作で、購入後4回目の乗車で転倒しており、乗車に不慣れで操作ミスをしたとの申出内容であった。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○ハンドルロックのケースは、破損していなかった。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品は、走行中に急ブレーキをかけたため前輪に急制動が掛かり転倒したものと推定されるが、当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な使用状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/20)
A202000298  2020-0563  2020/06/29  (事故発生地) 岐阜県	自転車  ブリヂストンサイクル(株)  ABL75	子供(12歳)が当該製品で走行中、自動車に衝突し、転倒、負傷した。          (重傷)	調査の結果、○使用者が一時停止のない交差点を右折する際、直進する自動車と衝突し、負傷したとの申出内容であった。○事故発生時の詳細な状況は不明であるが、自動車の運転手は、前方不注意を認めている。○当該製品は全損により使用者の保護者が廃棄しており、確認できなかった。●当該製品を確認できず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/07/29)
A202000330  2020-0635  2019/12/25  (事故発生地) 宮崎県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A2C62	店舗で当該製品を駐輪中、転倒し、腰を負傷した。          (重傷)	調査の結果、○使用者は、当該製品を駐輪しようとして転倒し、腰部を強打したとの申出内容であった。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○ハンドルロックのケースは、破損していなかった。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/08/06)







経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000498  2020-0977  2019/09/00  (事故発生地) 福岡県	電動アシスト自転車  ヤマハ発動機(株)  PM24NL	当該製品で下り坂を走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。          (重傷)	調査の結果、○当該製品で自宅付近のなだらかな下り坂を走行中、ハンドルにロックが掛かり転倒した。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であったが、ハンドルロックのケースは破損していなかった。○当該製品は、2019年6月24日から、ハンドルロックに関してリコールされている型式に該当し、無償点検及び改修が実施され、交換された部品は廃棄されていた。●当該製品に異常は認められないが、事故発生時の状態が維持されておらず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/10/13)
A202000567  2020-1109  2020/06/24  (事故発生地) 三重県	自転車  ブリヂストンサイクル(株)  AB7LTP	当該製品で走り出そうとしたところ、転倒し、右手首を負傷した。          (重傷)	調査の結果、○当該製品のサークルロックを開錠し、走り出そうとしたところ、前に進まずふらついて転倒したとの申出内容であった。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○当該製品のハンドルロックのケースは、破損していなかった。○営業当事者が確認した限りでは、サークルロックの戻りに異常はなく、走行にも問題はなかったが、詳細調査は実施できなかった。●当該製品を確認できず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/11/06)



経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000653  2020-1262  2020/10/12  (事故発生地) 茨城県	歩行補助車  象印ベビー(株)(現 ウ イズワン(株))  ライトミニⅡ	使用者(90歳代)が当該製品を使用して坂道を歩行中、転倒し、足を負傷した。	調査の結果、○使用者が、当該製品の背面に取り付けられた搬送用バッグに、酸素吸入用の酸素ポンペを積載した状態で下り坂を歩行中、転倒し、足を負傷した。○使用者の家族によれば、使用者はふだんから、当該製品の制動用ブレーキを掛けた状態で歩行していたとの申出内容であった。○当該製品が使用者に貸与された以降、当該製品のブレーキ等はメンテナンスされていなかった。○当該製品の制動用ブレーキのブレーキ板が摩耗していた。○JIS T 9263「福祉用具ー歩行補助具ーシルバーカー」を準用して、当該製品及び同等品の制動用ブレーキを40Nの力で固定した状態で傾斜角6度の斜面上に静置したところ、同等品は静止した状態であったが、当該製品は自然滑走した。また、当該製品の制動用ブレーキの制動力を調整後、同様の試験を実施したが、当該製品は自然滑走した。○取扱説明書には、「坂道や線路の横断及び夜間での使用時には注意する。」「制動用ブレーキが利きにくい場合は、調整用つまみを調整する。」旨、記載されている。 ●使用者が、ふだんから当該製品の制動用ブレーキを掛けた状態で使用していたことでブレーキ板が摩耗していたため、下り坂を歩行中、ブレーキが利かず、バランスを崩して転倒したものと推定されるが、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/08)
A202000687  2020-1315  2020/11/15  (事故発生地) 静岡県	自転車  ブリヂストンサイクル(株)  JW60P	当該製品で走行中、転倒し、左足を負傷した。	調査の結果、○走行中、当該製品が急に動かなくなり、ペダルを踏み込んだが前に進まず左側に転倒したとの申出内容であった。○当該製品のハンドルロックのケースに破損はなく、サークルロックが純正品ではないものに交換され、連動ワイヤーが繋がっていない状態であった。○当該製品の前ホークが後方に変形していた。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/12/17)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A202000700  2020-1351  2020/11/22  (事故発生地) 東京都	歩行車  パラマウントベッド(株)  KZ-C21003	使用者(90歳代)が当該製品を使用 中、転倒し、足を負傷した。	調査の結果、○使用者が、当該製品を使用し て一人で歯科医院に出掛けるところ、歯科医院 の入口付近で倒れた状態で発見された。○歯科 医院と歯科医院に面した道路との間に段差が2 箇所あり、それぞれスロープが設置されてい るが、使用者が転倒した場所は不明であった。○ 使用者は要介護2であり、ケアマネジャー及び 訪問看護師は、使用者の身体状況から車いすの 利用を勧めていた。○当該製品は事故発生日ま でに約8か月ほほ毎日使用されており、レンタ ル期間中にレンタル事業者によって1回メンテ ナンスされていた。○当該製品は、事故発生後 、レンタル事業者によってメンテナンスされて おり、メンテナンスされた当該製品を確認した が、走行性やブレーキの動作に異常は認められ なかった。●使用者は、ケアマネジャー及び訪 問看護師から車いすの利用を勧められていたが 、当該製品を使用していたため、傾斜した路面 でバランスを崩し、転倒したものと推定される が、当該製品は事故発生時の状態が維持されて おらず、事故発生時の詳細な状況が不明のため 、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には 至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視し ていくとともに、必要に応じて対応を行う こととする。	(受付:2020/12/22)
A202000717  2020-1388  2020/10/24  (事故発生地) 東京都	自転車  (株) ジャイアント  ESCAPE R3	当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒 、口を負傷した。	調査の結果、○当該製品の前輪と前ホークつ めの固定は、ハブ軸のハブロックナットとスキ ューナットで前ホークつめを5N・mのトル クで締め付ける構造であった。○左右の前ホ ークつめの側面外側にスキューナットによる 圧痕があり、販売時は適切に固定されていたも のと推定された。○前輪脱落防止用の二次的な 車輪保持具(突起部)に、破損は認められな かった。○左右の前ホークつめ側面内側に、 適切に固定された場合と比べ、ハブロックナ ットとの著しい摩擦痕があり、ハブロックナ ットに広範囲な塗料の付着が認められた。○ 左右の前ホークつめのハブ軸はめ合い部に、 適切に固定された場合に発生しないハブ軸の ねじ山による著しい圧痕が認められた。○前 スキューナーに変形等の異常は認められな かった。●当該製品は、前スキューナーの ハブロックナットと左右の前ホークつめ内 側に著しい摩擦痕が認められたことから、 前輪の固定が不十分であったため、走行中 の衝撃で前輪が外れたものと推定されるが、 当該製品を確認できず、スキューナーの異常 の有無を確認できなかったことから、製品起 因か否かを含め、事故原因の特定には至ら なかった。	引き続き同様の事故発生について注視し ていくとともに、必要に応じて対応を行う こととする。	(受付:2020/12/25)

経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000775  2020-1478  2020/12/08  (事故発生地) 福岡県	自転車  ブリヂストンサイクル(株)  C260P	当該製品を押し歩いていたところ、転倒し、右手指を負傷した。          (重傷)	調査の結果、○当該製品から降りて押し歩き中、自宅に入る段差アプローチを上がろうと前輪を持ち上げたところ前輪が左に傾いて転倒し、ハンドル周辺で右手薬指を挟んだとの申出内容であった。○当該製品は、サークルロックを施錠、開錠するとハンドルロックが連動して施錠、開錠される構造であった。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2021/01/18)
A202000994  2020-1941  2021/03/08  (事故発生地) 静岡県	電動アシスト自転車  ブリヂストンサイクル(株)  A6D61	店舗の駐車場で当該製品を使用中、転倒し、負傷した。          (重傷)	調査の結果、○無償交換されているバッテリーを発送するため、バッテリーの残量を減らそうとして、当該製品を店舗の駐車場で走行中、転倒したとの申出内容であった。○当該製品のハンドルロックのケースに破損はなく、サークルロックの摺動に異常はなかったとの申出内容であった。○当該製品は、確認できなかった。●当該製品の確認ができず、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2021/03/24)

経済産業省及び消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は消費者庁 受付年月日
A201800705  2018-1866  2019/01/22  (事故発生地) 徳島県	バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）  (株) マキタ  BL1860B	車両内で当該製品を電動工具に装着して置いていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。	調査の結果、○車両内で、当該製品及び同型品、複数個のリチウムイオン電池セル並びに純正の充電器が著しく焼損していた。○当該製品及び同型品は、いずれも焼損が著しく、外郭は溶融して塊となっていたが、制御基板は形状を保っており、出火の痕跡は認められなかった。○回収された一部の電池セルの外装缶にへこみ、亀裂、腐食穴、内部破裂、電極の噴出等が認められた。○充電器に出火の痕跡は認められなかった。●当該製品のリチウムイオン電池セルから出火した可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/02/08)
A201900133  2019-0388  2019/05/18  (事故発生地) 愛知県	バッテリー（リチウムポリマー、模型用）  (株) ジーフォース  BULLET LiPo 7.4V4100mAh	当該製品を他社製の充電器に接続して充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。(A201900193と同一事故)	調査の結果、○当該製品の焼損は著しく、原形をとどめていなかった。○当該製品のリチウムポリマー電池セルの焼損は著しく、内部電極が露出していた。○使用者は、リチウムポリマーモードに設定した充電器に当該製品のバランス充電ケーブルを接続せず充電していたとの申し出内容であった。○当該製品を充電していた充電器は、リチウムポリマーバッテリーを充電する際、バランス充電ケーブルを接続しなければ充電できない仕様であり、バランス充電ケーブルを接続せず充電するためには、設定を変更した後、電流値とセル数を個別に指定する必要があるが、事故発生時の詳細な設定状況は確認できなかった。●当該製品のリチウムポリマー電池セルが異常発熱し、出火に至った可能性が考えられるが、焼損が著しく、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2019/05/27)















経済産業省及び 消費者庁管理番号 NITE管理番号 事故発生年月日	品名	事故通知内容	事故原因	再発防止措置	経済産業省又は 消費者庁 受付年月日
A202000420  2020-0803  2020/05/09  (事故発生地) 福島県	花火(手持ち花火)  (株)鈴木花火  A161175	当該製品に点火後、当該製品の後方より火が噴き出し、2名が右手に火傷を負った。	調査の結果、○火薬充填部に残存する外装紙先端部は焼損しており、内部に火薬の残存は認められなかった。○底止めの土を固めたものと石こうの境目付近に焦げが認められた。○底止めと火薬充填部の境目から火薬方向への残存外装紙まで焦げが認められた。●当該製品は、何らかの要因で底止め部がない状態で点火したため、後方から火の粉が噴き出し、事故に至った可能性があるが、底止め部がなかった要因が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/09/09)
A202000448  2020-0853  2020/08/09  (事故発生地) 愛知県	花火(手持ち花火)  井上玩具煙火(株)  A001122	公園で当該製品に点火後、当該製品が破裂し、幼児(6歳)が首に火傷を負った。	調査の結果、○当該製品は、先端から火花が噴出するすすき花火で、使用者は子供であった。○当該製品は、点火時に火がつきにくく、点火後に破裂が生じ、飛散した花火の一部が離れた場所の幼児の首に当たり火傷を負ったとの申出内容であった。○破裂したと思われる花火として、2本の花火が提供されたが、2本とも火薬部分がなくなり、自然消火した状態であった。○同等品で先端の点火位置よりも薬筒側に点火したところ、破裂はしなかったが、点火時に勢いよく燃焼し、先端部が燃焼しながら地面に落下することを確認した。●使用者が当該製品の先端部でなく、薬筒部分に火をつけたため、点火時に異常燃焼が生じ、花火の一部が飛散して火傷に至った可能性が考えられるが、破裂した箇所が焼失しており、事故発生時の詳細な状況が不明のため、製品起因か否かを含め、事故原因の特定には至らなかった。	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	(受付:2020/09/23)